

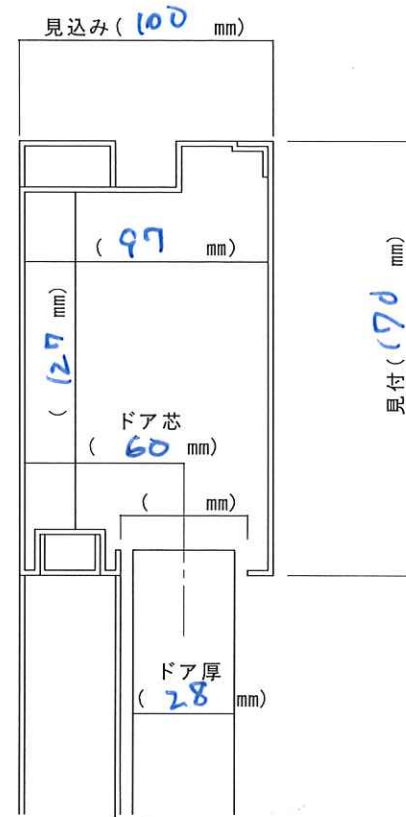
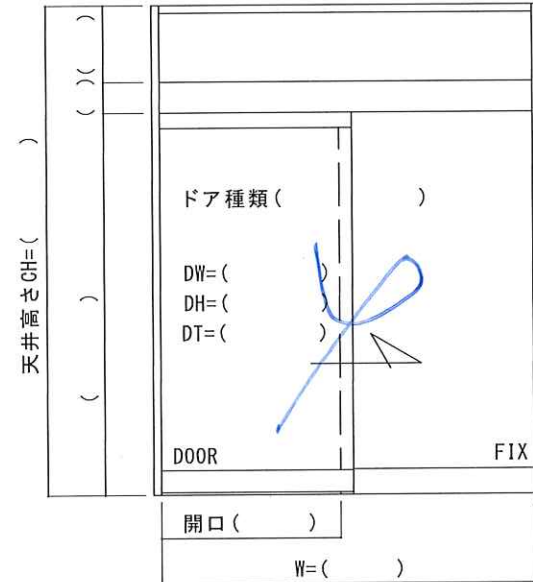
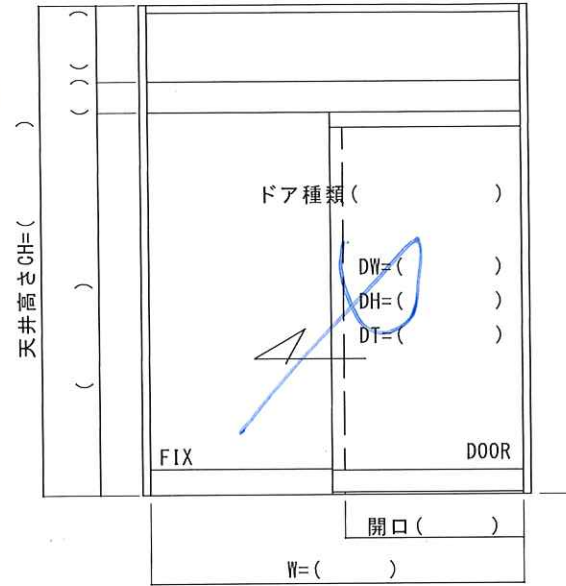


現場名	壬生町保健福祉センター		アルミ内蔵納まり調査資料	
住所	栃木県下都賀郡壬生町壬生甲3843-1			
設置場所	風除室外部			
担当者	健康福祉課 秋山様			
既存エンジン	ソリック製 (M) SH-15TC (E) HM-15N	交換エンジン	COS-126φ-ATJ	
外側既存センサ	DA-301 TAKEEX	外側センサ	OAB-215V □併用	
内側既存センサ	DA-301 TAKEEX	内側センサ	OAB-215V □併用	
既存補助光線	SK-31 HERON	補助光線	<input checked="" type="checkbox"/> 1光線 □2光線	
ドア開閉方式	<input checked="" type="checkbox"/> スライド □円形 □2重スライド □フルオープン □3重スライド	点検口寸法	縦 mm 横 mm	
引き勝手(内観)	□右引き □左引き <input checked="" type="checkbox"/> 両引き	ランマ	□有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	
EN寸法	L=	難易度	□0.5~2.0h □2.0~3.0h <input checked="" type="checkbox"/> 3.0~4.0h (現場作業時間) □4.0~5.0h □5.0~6.0h □6.0~7.0h	
フロント	□アルミ □ステン □スチール □木	特殊仕様	□二つ割 □エンジン芯左右違う □台板穴化工有り □カバーなし □重量用 □停電時解錠型 □停電時施錠型 □バッテリー開放 □バッテリー閉鎖	
仕上げ色	□ホワイト □HL □鏡面 □シルバー <input checked="" type="checkbox"/> ブロンズ □ブラック □ステンカラー □つや消し	必要人員	<input checked="" type="checkbox"/> 1人 <input checked="" type="checkbox"/> 2人 □3人 □4人以上	
ドア種類	□アルミ框 <input checked="" type="checkbox"/> 強化ガラス □ステン框 □スリム框 □両面フラッシュ □片面フラッシュ □中棧付き	電源	□コンセント <input checked="" type="checkbox"/> 壁スイッチ <input checked="" type="checkbox"/> 直結	
ドア寸法	DW DH DT	現場状況	<input checked="" type="checkbox"/> 有人現場 □無人現場	
ドア吊元ピッチ	120 mm	障害物	<input checked="" type="checkbox"/> 有り □無し	
引き残し	60 mm	現場写真	<input checked="" type="checkbox"/> 全体 <input checked="" type="checkbox"/> 正面 <input checked="" type="checkbox"/> 内観 <input checked="" type="checkbox"/> 外センサ <input checked="" type="checkbox"/> 内センサ <input checked="" type="checkbox"/> 補助センサ <input checked="" type="checkbox"/> 電源 <input checked="" type="checkbox"/> エンジン内部(納まり)	
ドア芯	60 mm	火気	□電動グラインダー □溶接機	
取付け法	<input checked="" type="checkbox"/> ビス <input checked="" type="checkbox"/> ボルト □溶接 □ガラスポケット □コーナーピース	モール配線工事	□有り m □無し	
※ ガラスはJISを満たしていますか？			備考(駐車場情報・連絡事項など)	
※ 安全距離はJISを満たしていますか？				
※ 保護方策を取る必要はありますか？			要・不要	
図面名称	訂正事項		JADSA	
No.	月日	訂正事項	NPO法人全国自動ドア産業振興会	
設計監理			工事名	
設計			設計番号	
監工			図番	

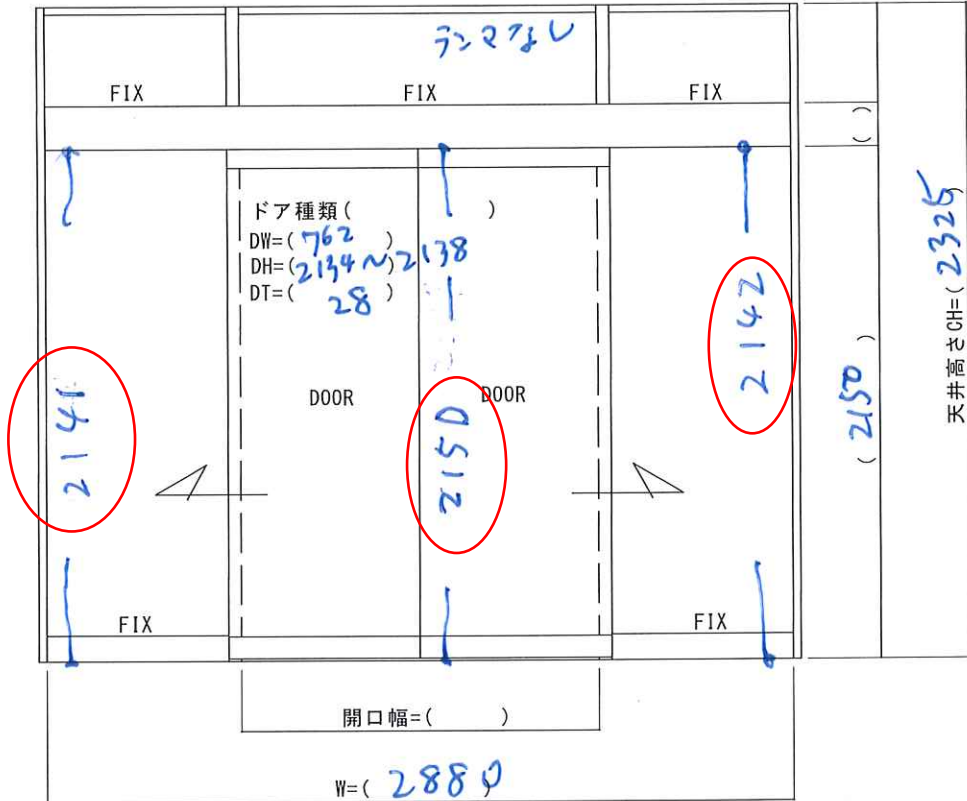

内観図

フロント材質 (SUS ST AL W その他 ())
 エンジン納まり (内蔵 直付)
 センサ(外 (PA301) 内 (PA300) 補助 (SK31))
 併用センサ(外 () 内 ())
 特殊仕様 ()
 ※JIS 安全距離 () JIS 保護方策 (要・不要)

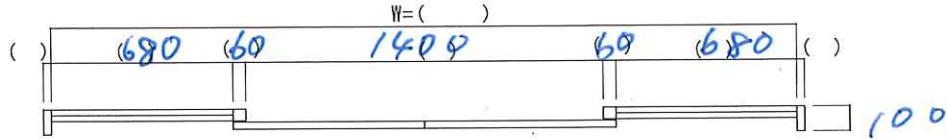

見込み ()


図面名称 現場調査表	No.	月日	訂正事項	JADSA	部長	課長	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名
					野口			1/20	施工	股	月 日	設計番号
					NPO法人全国自動ドア産業振興会					股	月 日	

風除室、内観写真（真ん中部分の隙間が大きいです）



真ん中の方が、隙間が大きくなっています

内観右側ドア はかまの状態及び吊上げ代の状態（吊上げの余裕がありません）

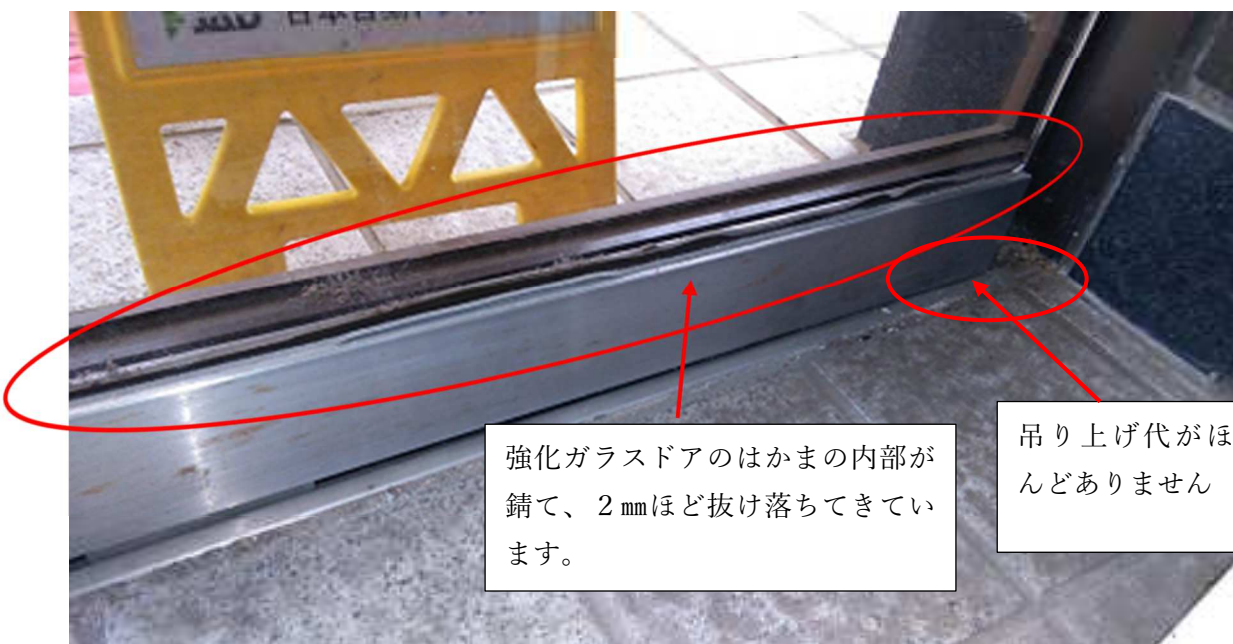

強化ガラスドアのはかまの内部が錆で、2mmほど抜け落ちてきています。

吊り上げ代がほとんどありません