

見積範圍（施工範圍）

- ※現場調査報告に基づき作図しています。
施工の際には確認が必要です。




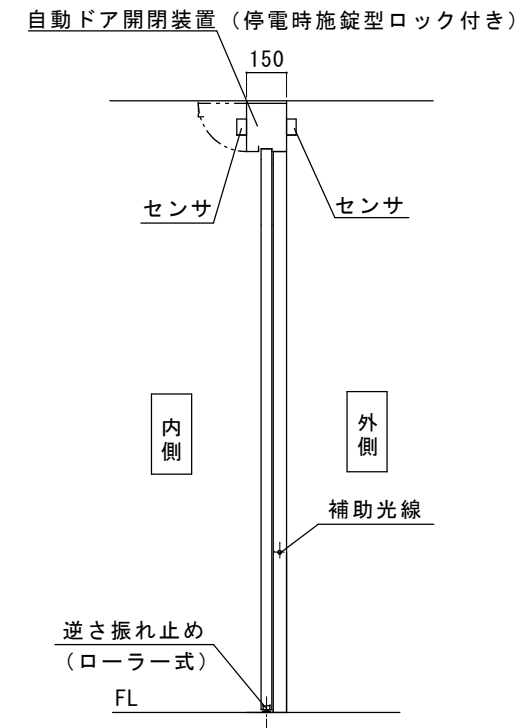


図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名 長瀬町中央公民館		
平面図・姿図・縦断面図	△						野口 野口			1/20		殿	月 日	自動ドア装置一式交換工事
	△										施 工		設計番号	図 番
	No. 月 日			訂 正 事 項	NPO法人全国自動ドア産業振興会						殿	月 日	1	

※自動ドア台板は、フロント両端のコーナーピースと
フロント中央に設置された金具により固定されています。
※現場の写真等で確認してください。

フロント詳細図

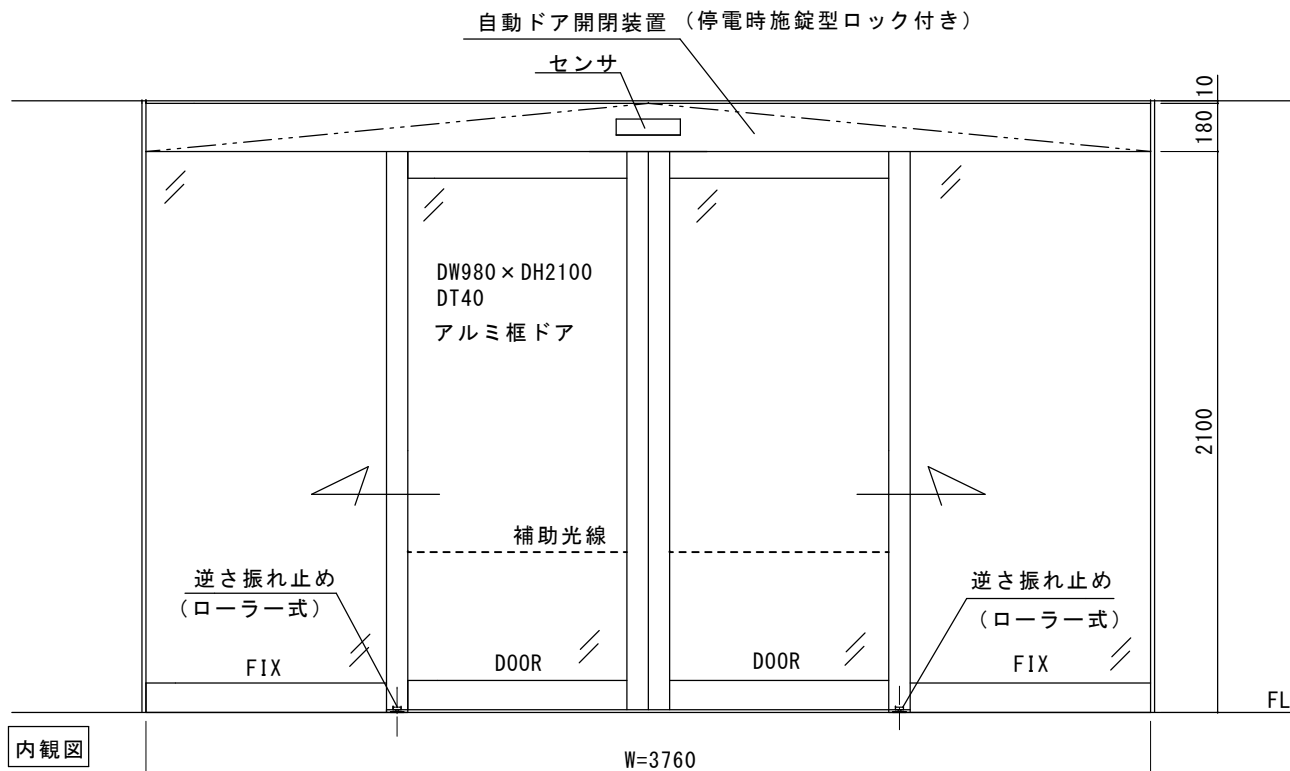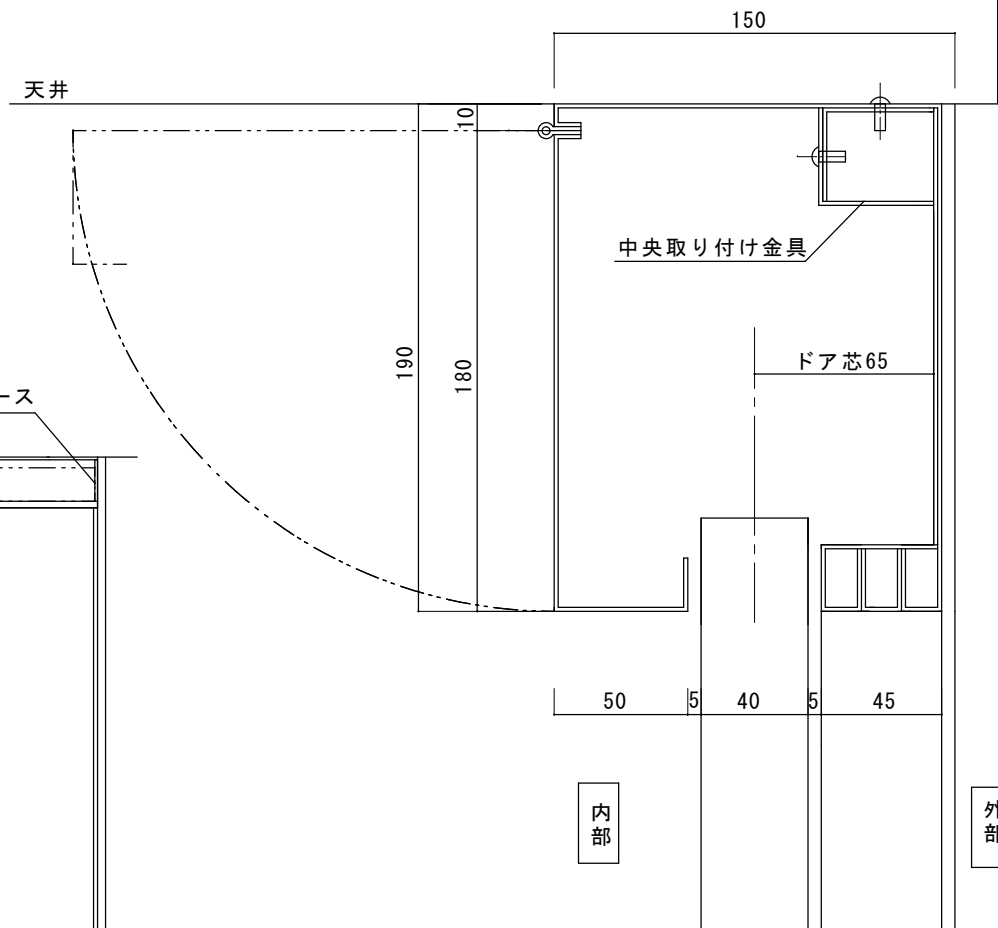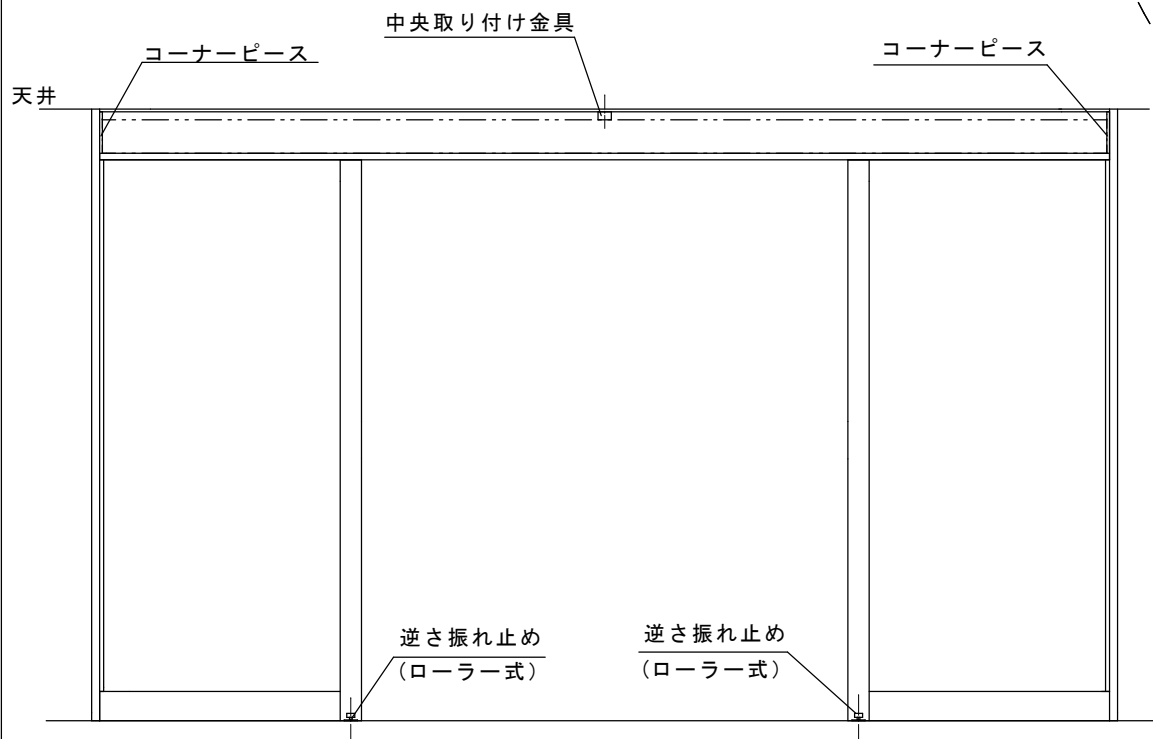

無目縦断面詳細図

図面名称		No.		訂正事項		JADSA		野口野口		1/20		設計監理		工事名 長瀬町中央公民館	
フロント詳細図/無目断面詳細図		No.		月日		訂正事項		野口野口		1/20		設計監理		自動ドア装置一式交換工事	
								NPO法人全国自動ドア産業振興会				施工		設計番号	
												殿		図番	
												殿		2	

長瀬町中央公民館 建物外観



玄関風除室の様子



風除室外側の自動ドア装置が今回の対象です。



内観



補助光線センサ（対向 1 光線）



内観右側ドアの様子（逆さ振れ止め：ローラー式）



内観左側ドアの様子（逆さ振れ止め：ローラー式）



外側起動センサ（無目付けセンサ）



内側起動センサ（無目付けセンサ）




自動ドア開閉装置




自動ドア開閉装置



停電時施錠型オートロック装置

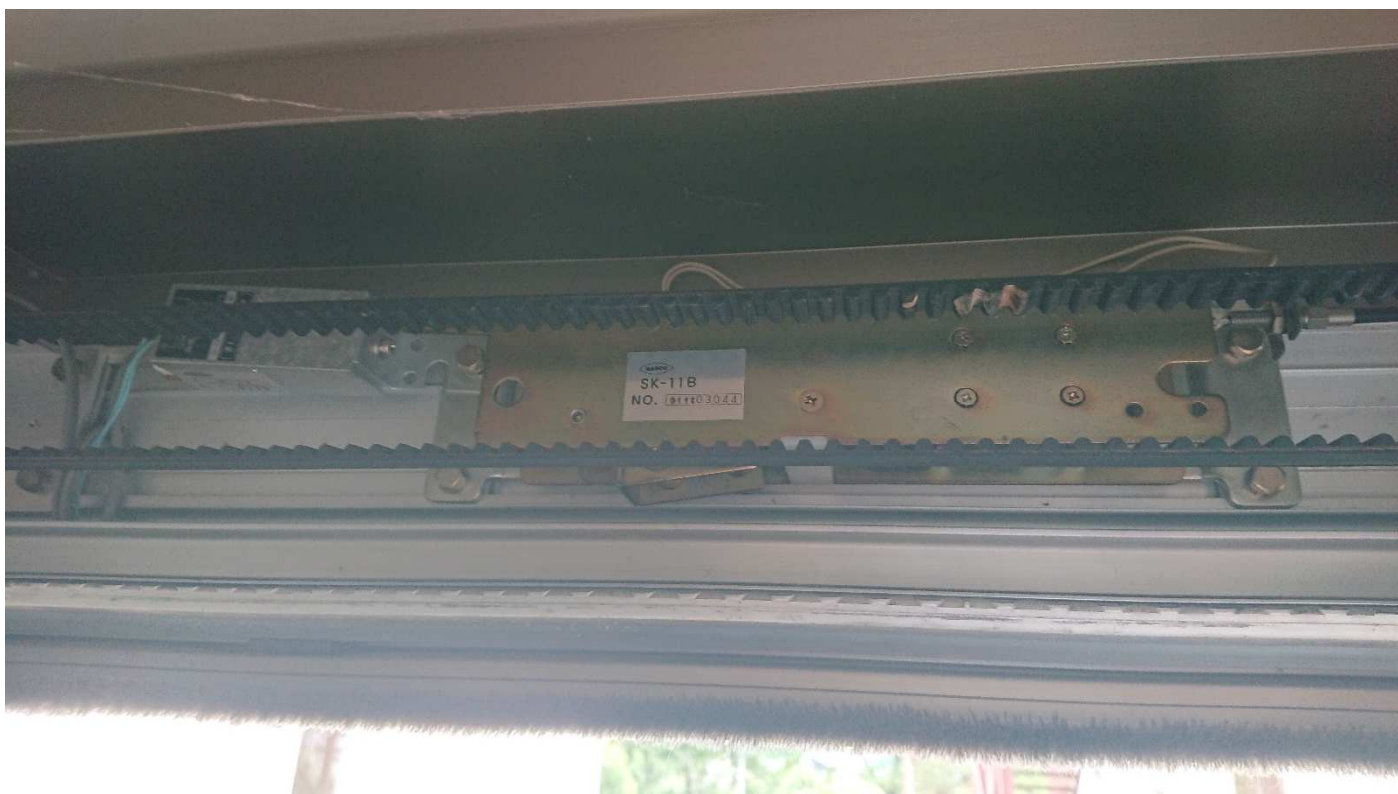

自動ドア装置制御器

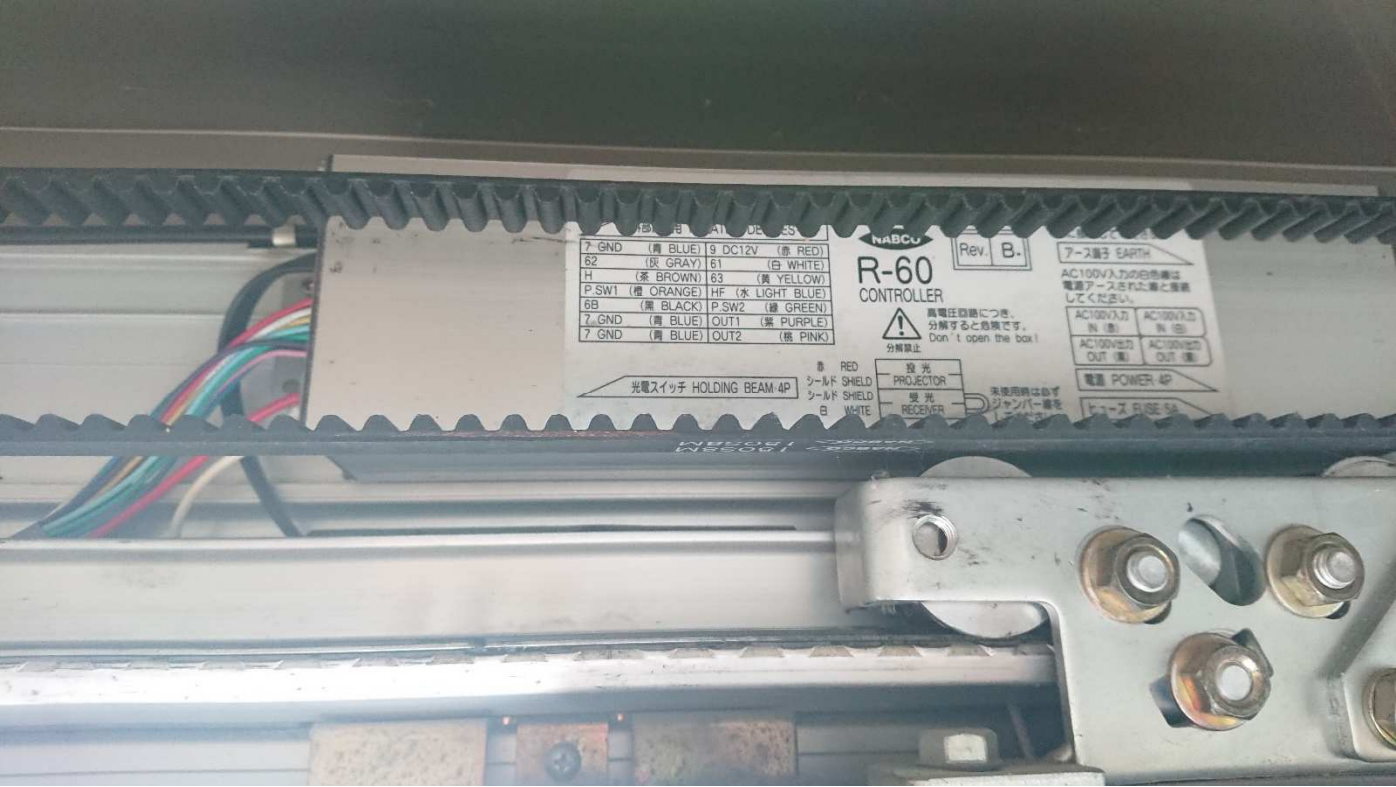

ロック解錠用ワイヤーの様子 / 内観右側コーナーピース取付の様子




ロック解錠用握り玉



内観左側コーナーピース取付の様子



自動ドア台板、中央部取付の様子

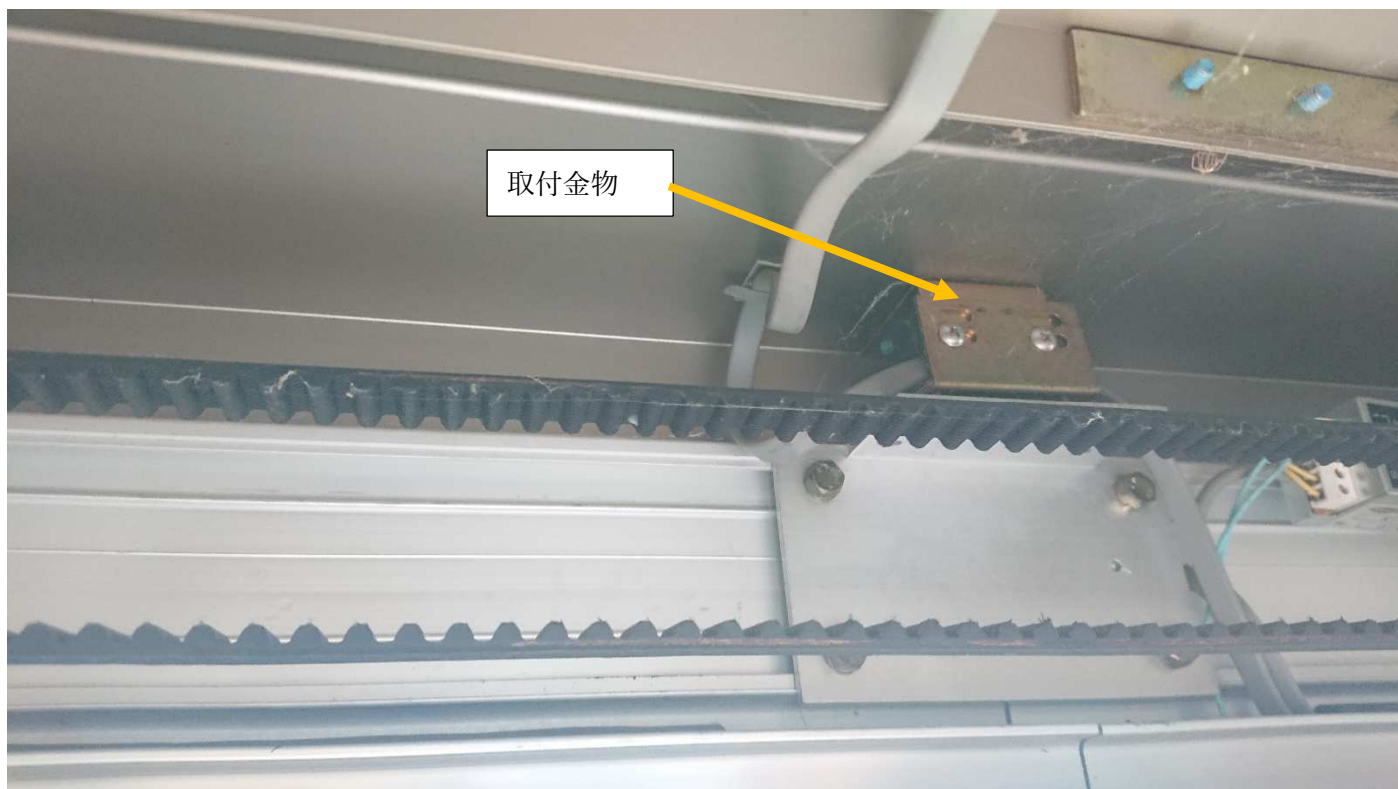

特記事項

- ・逆さ振れ止め：ローラー式です。
- ・停電時解錠型のオートロックで毎日戸締りをしています。
(自動ドアの電源を切って、停電時施錠型ロックで施錠)
- ・アルミオーダーフロント納まりですが、フロントに補強材は入っていないので中央部分の垂れ下がりにご注意してください。

既存の自動ドア装置は、両端のコーナーピースを取り付けに利用し、中央部分の金物にビスを打って台板の傾きと落下を防いでいます。

長瀬町コミュニティセンター

埼玉県秩父郡長瀬町大字野上下郷3312番地
長瀬町中央公民館 様



長瀬町中央公民館は、生涯スポーツ、勤労青少年の活動拠点として年間約3万人が利用する生涯学習施設です。

自動ドアは設置から20年経過し、センサーの誤作動が頻発していました。高齢者の利用の他、子育て支援の施設としての活用も見据えていることから、施設を利用するすべての人が安心して利用できるようと振興会へ申請がありました。

2024年3月28日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 施工前



② 老朽化自動ドア装置取り外し



③ 新旧自動ドア開閉装置



④ 新自動ドア開閉装置取付



⑤ 設置完了

