

SUS鏡面仕上げフロント内蔵両引き自動ドア装置一式交換工事

- 見積範囲 ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
②新規両引き自動ドア開閉装置
③起動センサ：内外無目付けセンサ
④補助センサ：補助光線センサ（対向式）
⑤上記材料交換取付調整一式
- ※ 本図は、現場調査報告に基づき作図しています
施工の際には確認が必要です



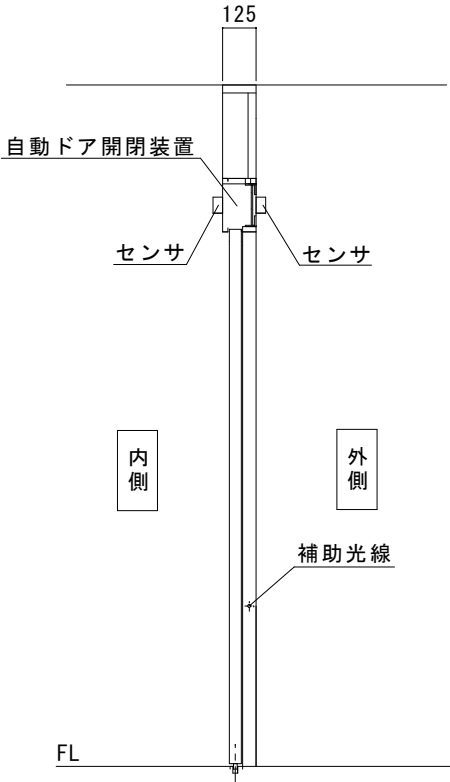


図 面 名 称		△				JADSA	理 事 理 事 設 計 製 図 照 査 縮 尺		設計監理				工事名 荒尾市メディア交流館						
平面図・姿図・縦断面図	△						野口 野口		1 / 20		殿		月 日		自動ドア装置一式交換工事				
	△										施 工				設計番号		図 番		
	No.		月日		訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会				殿		月 日				1		

無断面詳細図

FB割付図

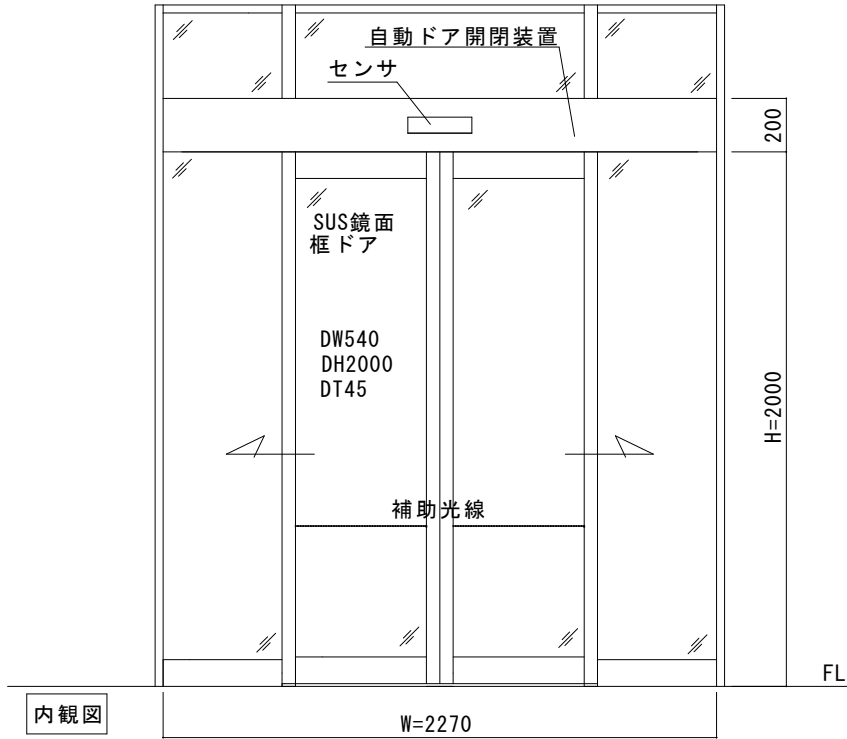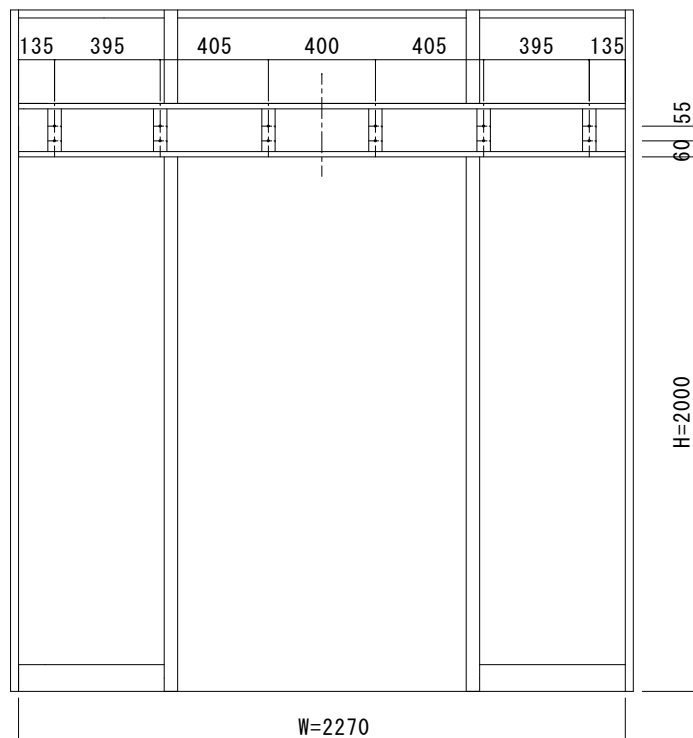

無断面詳細図

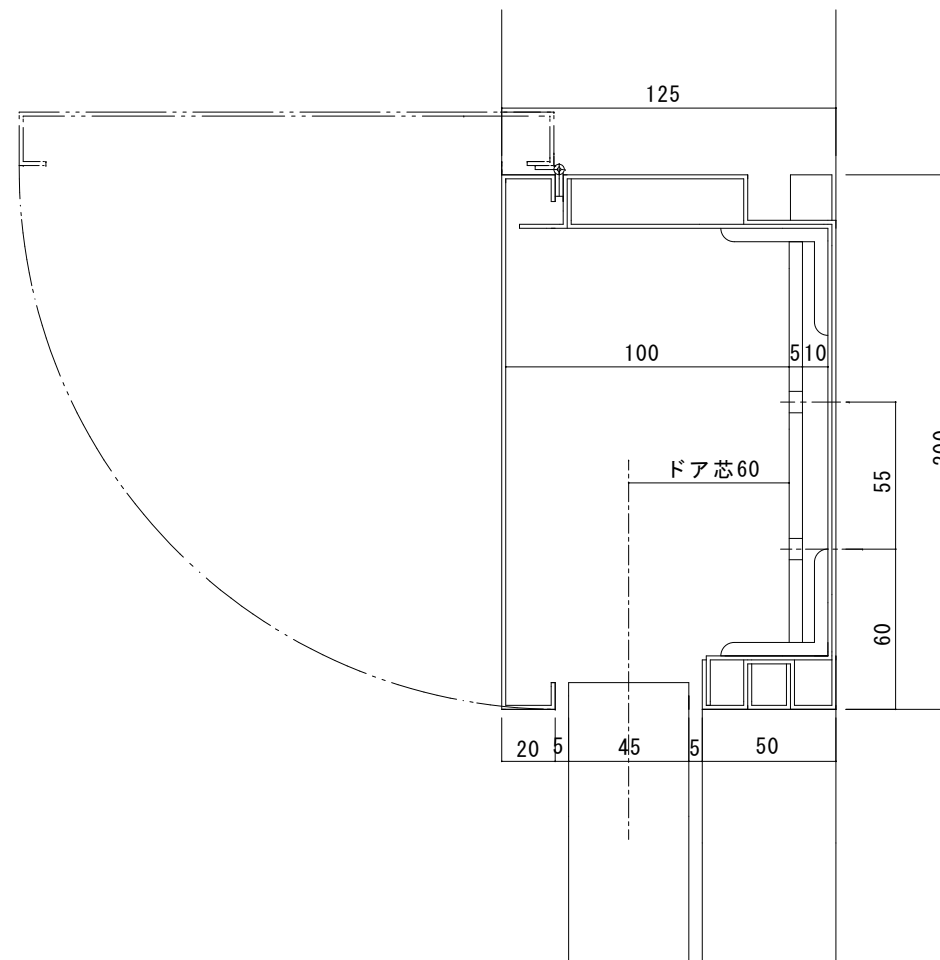


図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理	工事名 荒尾市メディア交流館			
FB割付図・無目断面詳細図	△					野口	野口		1/20	施 工	殿	月 日	自動ドア装置一式交換工事	
	△										殿	月 日	設計番号	図 番
	No. 月 日	訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会							殿	月 日		2

現場調査写真

物件名	メディア交流館
住所	熊本県荒尾市大正町2-3-2
作業日	2025年9月8日
作業内容	現調

設置場所：風除室内部ドア

日本自動ドア株式会社 熊本営業所
〒862-0924熊本県熊本市中央区帯山8-5-80
TEL：096-387-0112 FAX：096-387-0023



作業内容
建物外観



作業内容
外観



作業内容
内観



作業内容
外側センサ



作業内容
内側センサ



作業内容
補助センサ

現場調査写真

物件名	メディア交流館
住所	熊本県荒尾市大正町2-3-2
作業日	2025年9月8日
作業内容	現調

設置場所：風除室内部ドア

日本自動ドア株式会社 熊本営業所
〒862-0924熊本県熊本市中央区帯山8-5-80
TEL：096-387-0112 FAX：096-387-0023



作業内容
電源スイッチ




作業内容
壁スイッチ



作業内容
装置左側



作業内容
装置右側

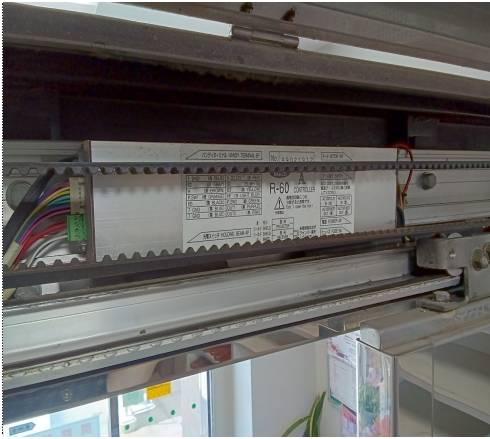

作業内容
制御器不良
による
開放や誤動作









作業内容
ハンガーローラー
背板こすり
異音

現場名	Vテナ友誼館		SUS・ST内蔵納まり調査資料	
住 所	熊本県熊本市大正町 2-3-2			
設置場所	国際室 内部			
担当者	田 園			
既存エンジン	ヤイコ	交換エンジン	COS-126D-ATJ	
外側既存センサ	OA-203 V	外側センサ	OA-B-215 (AN) □併用	
内側既存センサ	OA-205 V	内側センサ	OA-B-215 (AN) □併用	
既存補助光線	対向式	補助光線	□1光線 □2光線	
ドア開閉方式	☒ スライド ☐ 円形 ☐ 2重スライド ☐ フルオープン ☐ 3重スライド	点検口寸法	縦 mm 横 mm	
引き勝手(内観)	☐ 右引き ☐ 左引き ☒ 両引き	ランマ	☒ 有り ☐ 無し	
サッシW/H寸法	W 2070 mm H 2500 mm	難易度	☐ 0.5~2.0h ☐ 2.0~3.0h ☒ 3.0~4.0h ☐ 4.0~5.0h ☐ 5.0~6.0h ☐ 6.0~7.0h	
サッシ材質	☐ アルミ ☒ ステン ☐ スチール ☐ 木	特殊仕様	☐ 二つ割 ☒ 台板穴化工有り ☐ カバーなし ☐ 重量用 ☐ 停電時解錠型 ☐ 停電時施錠型 ☐ バッテリー開放 ☐ バッテリー閉鎖	
仕上り色	☐ ホワイト ☐ H.L. ☒ 鏡面 ☐ シルバー ☐ ブロンズ ☐ ブラック ☐ ステンカラー ☐ つや消し	必要人員	☒ 1人 ☐ 2人 ☐ 3人 ☐ 4人以上	
ドア種類	☐ アルミ框 ☐ 強化ガラス ☒ ステン框 ☐ スリム框 ☐ 両面フラッシュ ☐ 片面フラッシュ ☐ 中棧付き	電 源	☐ コンセント ☒ 壁スイッチ ☐ 直結	
ドア寸法	DW 590 DH 2000 DT 95	現場状況	☒ 有人現場 ☐ 無人現場	
ドア吊元ピッチ	120 mm	障害物	☐ 有り ☒ 無し	
引き残し	170 mm	現場写真	☒ 全体 ☒ 正面 ☐ 内観 ☐ 外センサ ☐ 内センサ ☐ 補助センサ ☒ 電源 ☒ エンジン内部(納まり)	
ドア芯	60 mm	火 気	☐ 電動グラインダー ☐ 溶接機	
取付け法	☐ ビス ☒ ボルト ☐ 溶接 ☐ ガラスポケット ☐ コーナーピース	モール配線工事	☐ 有り ☒ 無し	
※既存サッシに反り・曲がり・損傷は有りませんか?		☐ 有り ☒ 無し		備考(駐車場情報・連絡事項など) 養生テープ有
※ガイドレールに狭窄部や浮き上がりは有りませんか?		☐ 有り ☒ 無し		
※既存ドアに反り・曲がり・損傷は有りませんか?		☐ 有り ☒ 無し		
図 面 名 称		JADSA		
No. 月 日 訂 正 事 項		設計 監理 施工		
		NPO法人全国自動ドア産業振興会		
		図 月 日		工事名
		図 月 日		設計番号
				図 容

内観図

フロント材質: ☐ SUS ☒ ST ☐ AL ☐ W ☐ その他()
 エンジン納まり: ☐ 内蔵 ☐ 直付
 起動センサ: 外() 内() その他()
 補助センサ: 外() 内() 対向・反射() 光線
 特殊仕様()

※JIS 安全距離() JIS 保護方策(要・不要)

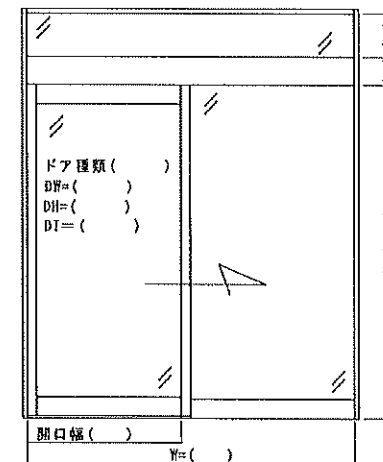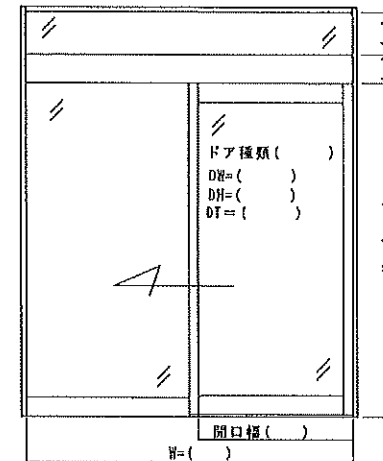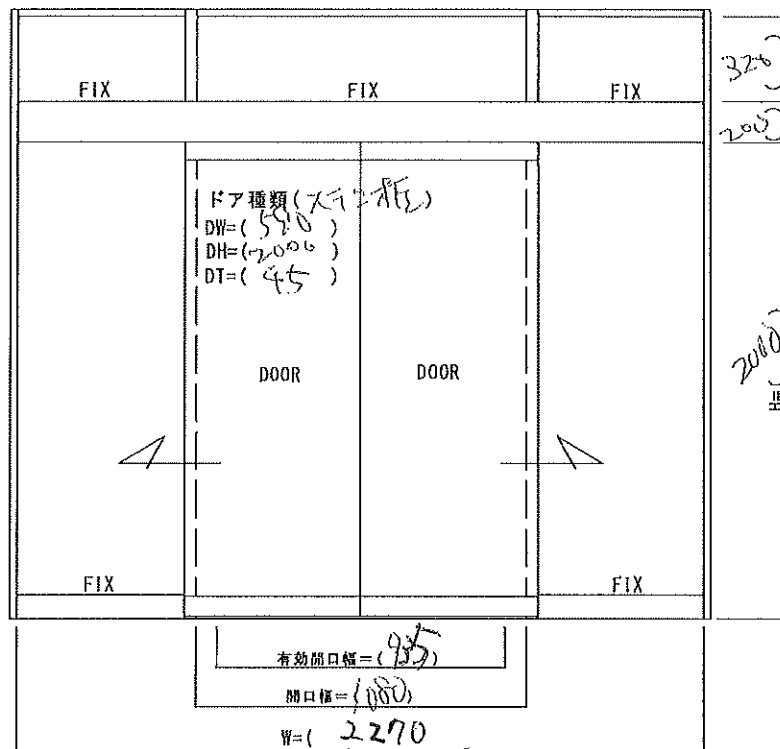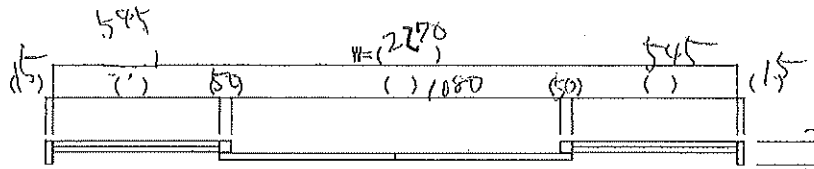

図面名称

現場調査表

訂正事項

JADSA

配長 課長 設計 製図 調査 施工

野口

1/20

施工

HPD法人全国自動ドア産業振興会

工事名

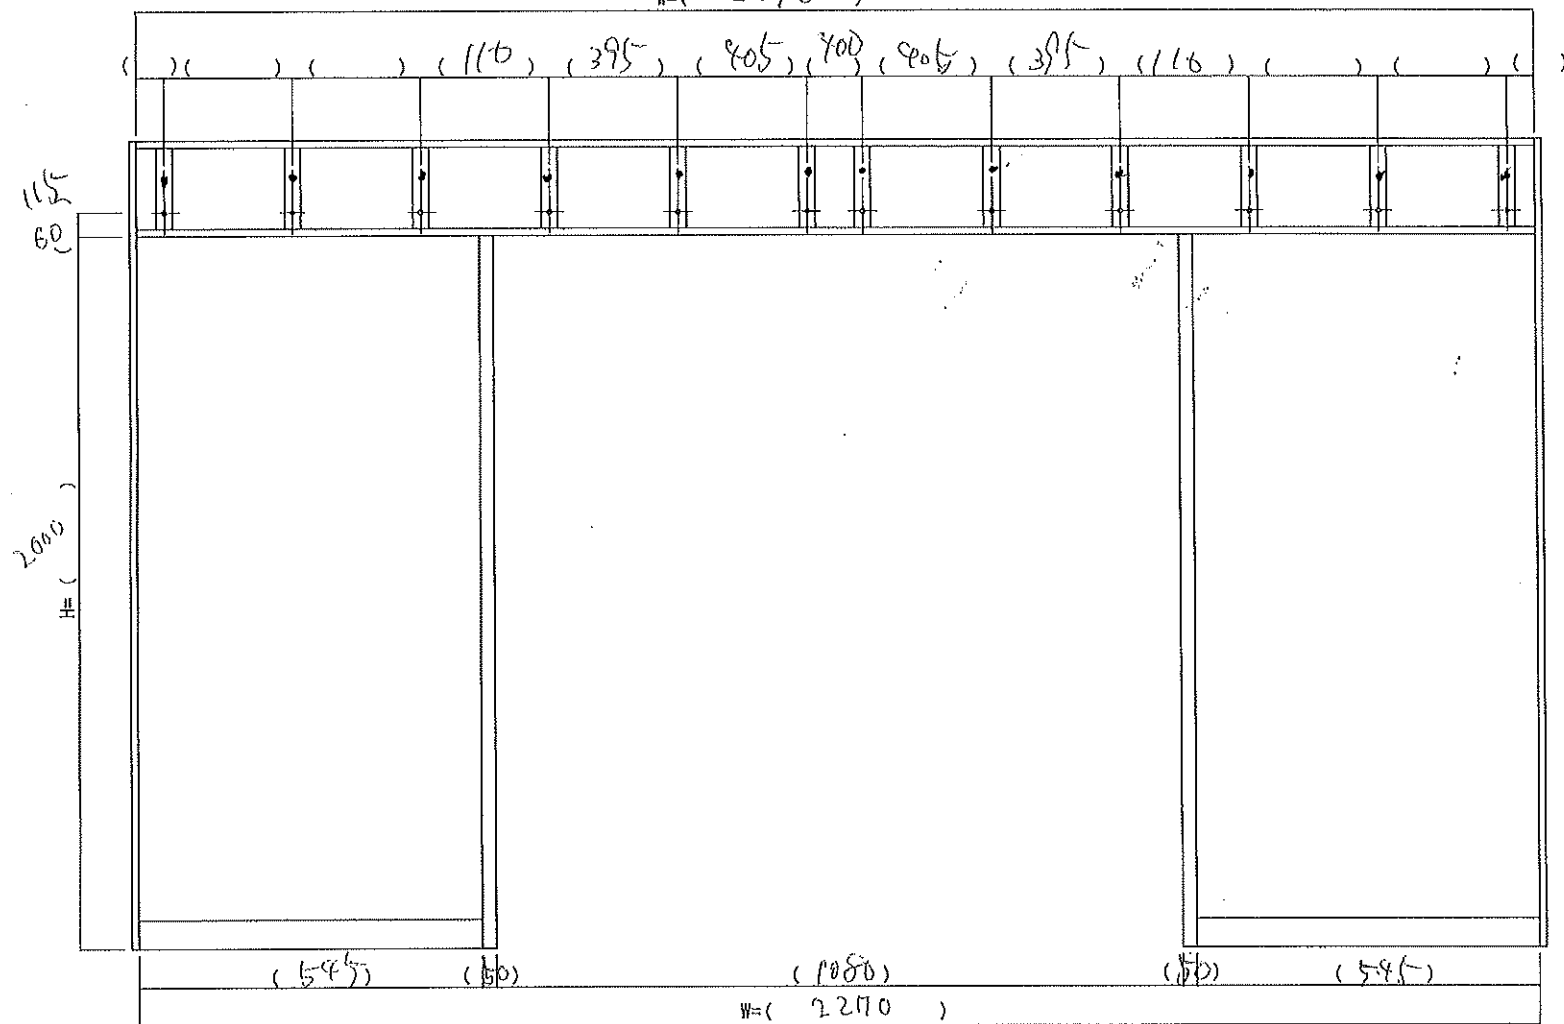
設計番号

図 1

JIS 安全距離 (70mm)

JIS 保護方策(要・不要)

※ 必要な保護方策()

$$W = (2270)$$


図面名称	No.	月日	訂正事項	JADSA	制 長 設 計 製 図 用 査 検 尺				設計監理		工事名		
									1/20		概	月 日	設計番号
FB割付図					HPO法人全国自動ドア産業振興会				概 工		概	月 日	