

アルミシルバーオーダーフロント内蔵片引き自動ドア装置一式交換工事
見積範囲

- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規片引き自動ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ
- ④新規補助光線センサ
- ⑤上記材料交換取り付け調整工事一式

※本図は現場調査布告に基づき作図しています
 施工の際には確認が必要です

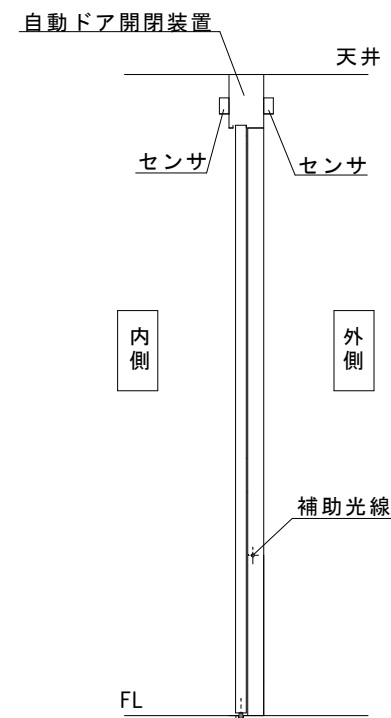
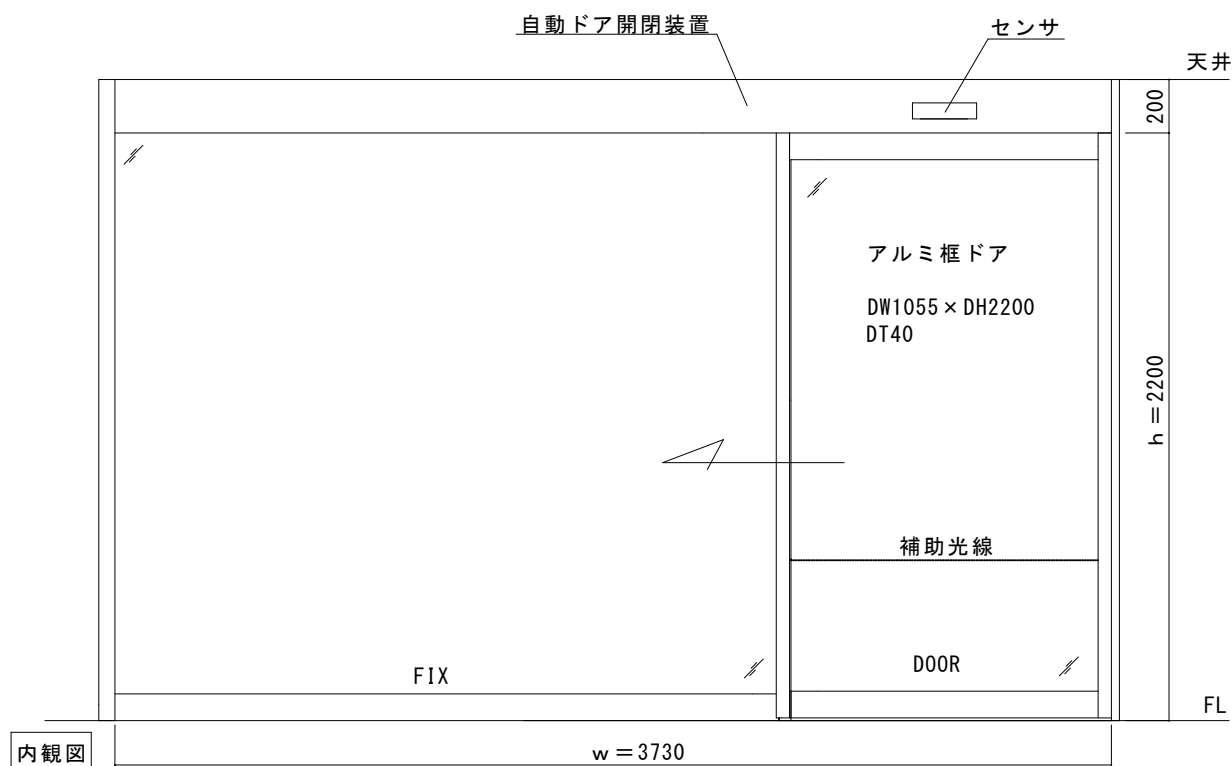
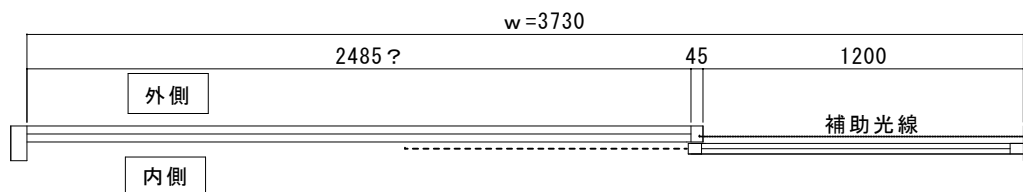


図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名 特別養護老人ホーム美川苑		
平面図・姿図・縦断面図	△					野口	野口		1/20		殿	月 日	自動ドア装置一式交換工事	
	△			NP0法人全国自動ドア産業振興会							施 工	股		設計番号
	No. 月 日	訂 正 事 項										股	月 日	図 番

無目断面詳細図

Technical drawing of a door frame assembly. The overall width is 1300. The inner opening width is 125. The door frame has a thickness of 65 (labeled as ドア 芯 65). The door frame is composed of three parts: a top part (5), a middle part (40), and a bottom part (5). The door frame is shown in a perspective view, with the door frame components labeled as 1, 2, and 3.


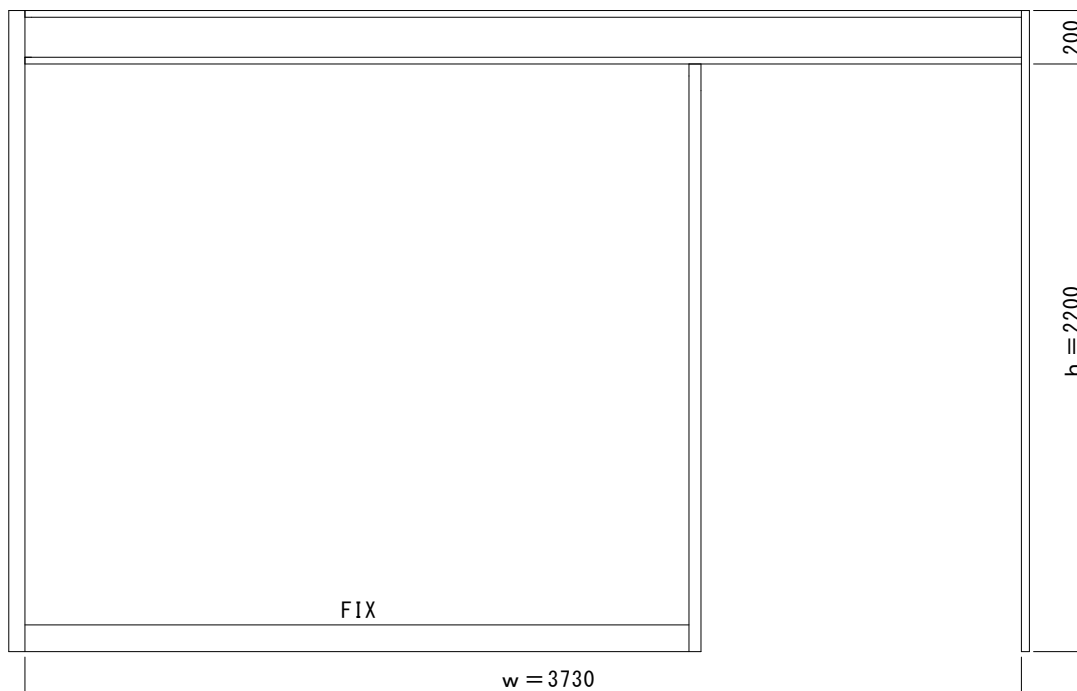


図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名 特別養護老人ホーム美川苑			
	△						野口	野口		1 20			自動ドア装置一式交換工事		
フロント姿図・無目断面詳細図	△										施 工	殿	月 日		
No. 月 日		訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会							殿	月 日	設計番号	図 番	2

アルミ内蔵納まり調査資料

現場名	特別養護老人ホーム美川苑		
住 所	山口県岩国市美川町小川437-1		
設置場所	風除室外部		
担当者	田中施設長		
既存エンジン	ナブコDS-21	交換エンジン	COS-126S-AKO
外側既存センサ	DAW-80(S)	外側センサ	無目型センサースイッチ ☒ 併用
内側既存センサ	DAW-70(S)	内側センサ	無目型センサースイッチ ☒ 併用
既存補助光線	専用対向型ビーム	補助光線	☒ 1光線 ☐ 2光線
ドア開閉方式	☒ スライド ☐ 円形 ☐ 2重スライド ☐ フルオープン ☐ 3重スライド	点検口寸法	縦 mm 横 mm
		ランマ	☐ 有り ☒ 無し
引き勝手(内観)	☐ 右引き ☒ 左引き ☐ 両引き	難易度	☐ 0.5～2.0h ☐ 2.0～3.0h ☐ 3.0～4.0h ☒ 4.0～5.0h ☐ 5.0～6.0h ☐ 6.0～7.0h
サッシW/H寸法	W 2400 mm H 3730 mm	(現場作業時間)	
サッシ材質	☒ アルミ ☐ ステン ☐ スチール ☐ 木	特殊仕様	☐ 二つ割 ☐ 台板穴化工有り ☐ カバーなし ☐ 重量用 ☐ 停電時解錠型 ☐ 停電時施錠型 ☐ バッテリー開放 ☐ バッテリー閉鎖
仕上げ色	☐ ホワイト ☐ H.L. ☐ 鏡面 ☒ シルバー ☐ ブロンズ ☐ ブラック ☐ ステンカラー ☐ つや消し		
ドア種類	☒ アルミ框 ☐ 強化ガラス ☐ ステン框 ☐ スリム框 ☐ 両面フラッシュ ☐ 片面フラッシュ ☐ 中核付き	必要人員	☒ 1人 ☐ 2人 ☐ 3人 ☐ 4人以上
		電 源	☐ コンセント ☒ 壁スイッチ ☐ 直結
ドア寸法	DW 1255 DH 2200 DT 40	現場状況	☒ 有人現場 ☐ 無人現場
ドア吊元ピッチ	120 mm	障害物	☐ 有り ☒ 無し
引き残し	115 mm	現場写真	☒ 全体 ☒ 正面 ☒ 内観 ☒ 外センサ ☒ 内センサ ☒ 補助センサ ☒ 電源 ☒ エンジン内部(納まり)
ドア芯	60 mm		
取付け法	☒ ビス ☒ ボルト ☐ 溶接 ☐ ガラスポケット ☐ コーナーピース	火気	☒ 電動グラインダー ☐ 溶接機
		モール配線工事	☐ 有り ☐ n ☒ 無し

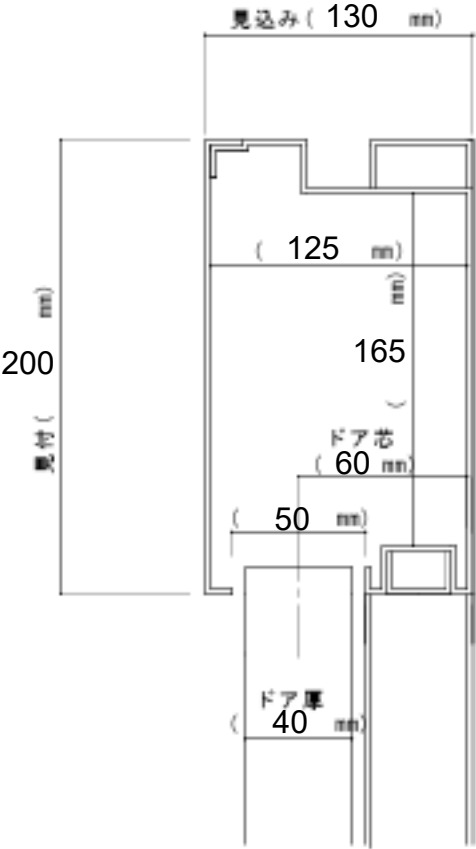

※既存サッシに反り・曲がり・損傷は有りませんか？	☐ 有り ☒ 無し	備考(駐車場情報・連絡事項など)
※ガイドレールに挟撃部や浮き上がりはありますか？	☐ 有り ☒ 無し	
※既存ドアに反り・曲がり・損傷は有りませんか？	☐ 有り ☒ 無し	







施設運営時間9:00～17:00 駐車場有

図 面 名 称	訂 正 事 項	JADSA	施 工 日 時	施 工 地 点	施 工 者
			1/29		

内観図

フロント材質：□SUS □ST ☒AL □W □その他()
エンジン納まり： ☒内蔵 □直付
起動センサ：外(DAW-80(S)) 内(DAW-70(S)) その他()
補助センサ：外(OA-201P(S)) 内(OA-201P(S)) **対向** 反射 (1) 光線
特殊仕様()

※JIS 安全距離(要) JIS 保護方策 **要** 不要)

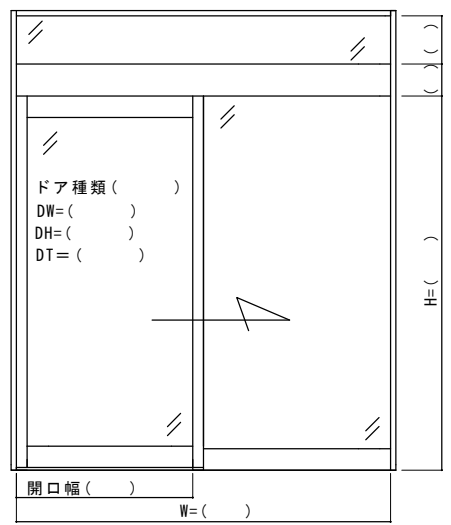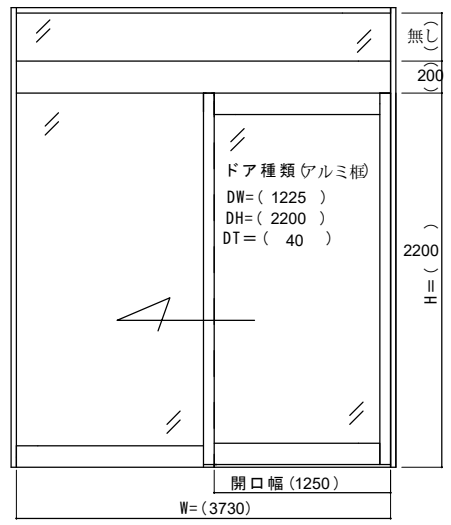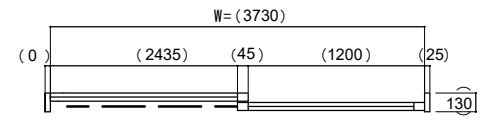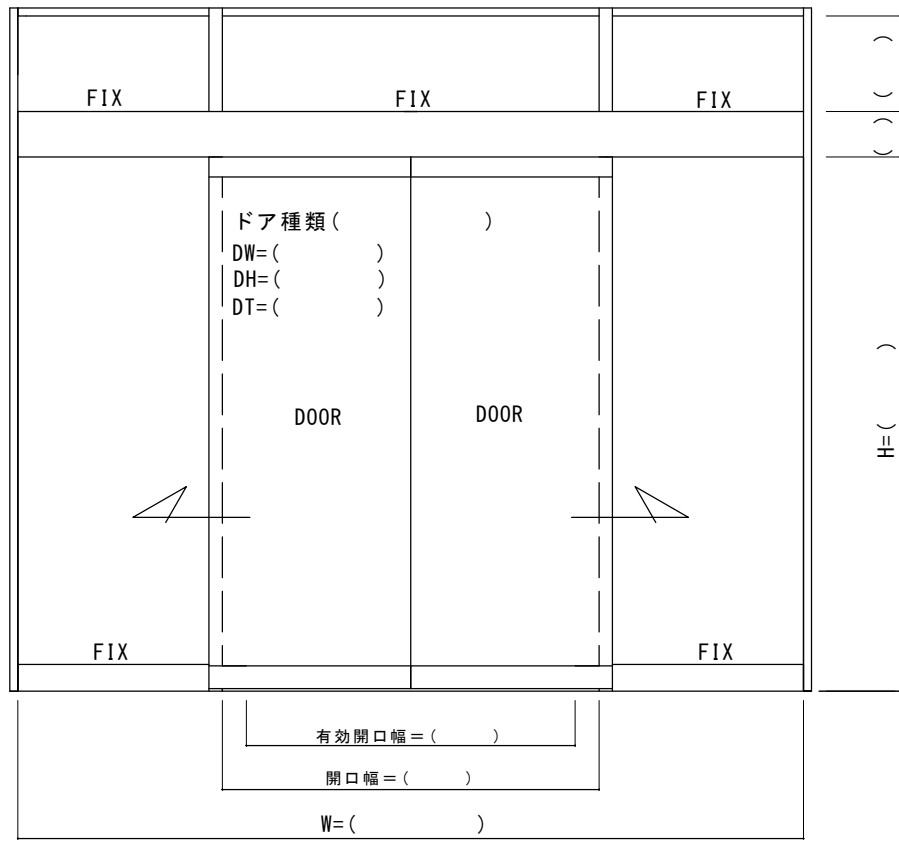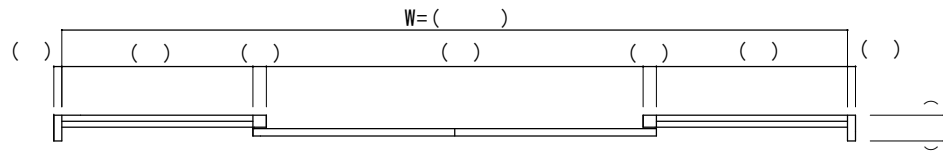

件名：特別養護老人ホーム美川苑(外部側)

建物外観



1Fのみ平屋の建屋
簡易郵便局が併設され
ている

自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観



件名：特別養護老人ホーム美川苑(内部側)

建物外観




コメント

自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観

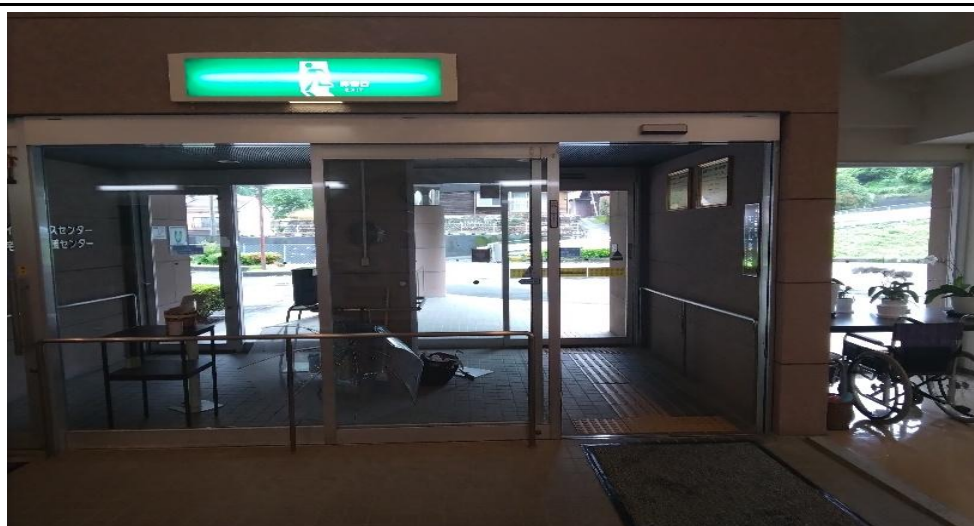

件名：特別養護老人ホーム美川苑(外部側)

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



以前から駆動ベルトを
撤去し手動で使用

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



外側起動センサ



件名：特別養護老人ホーム美川苑(内部側)

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



以前から駆動ベルトを
撤去し手動で使用

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



外側起動センサ




件名：特別養護老人ホーム美川苑(外部側)

内側起動センサ



補助光線センサ

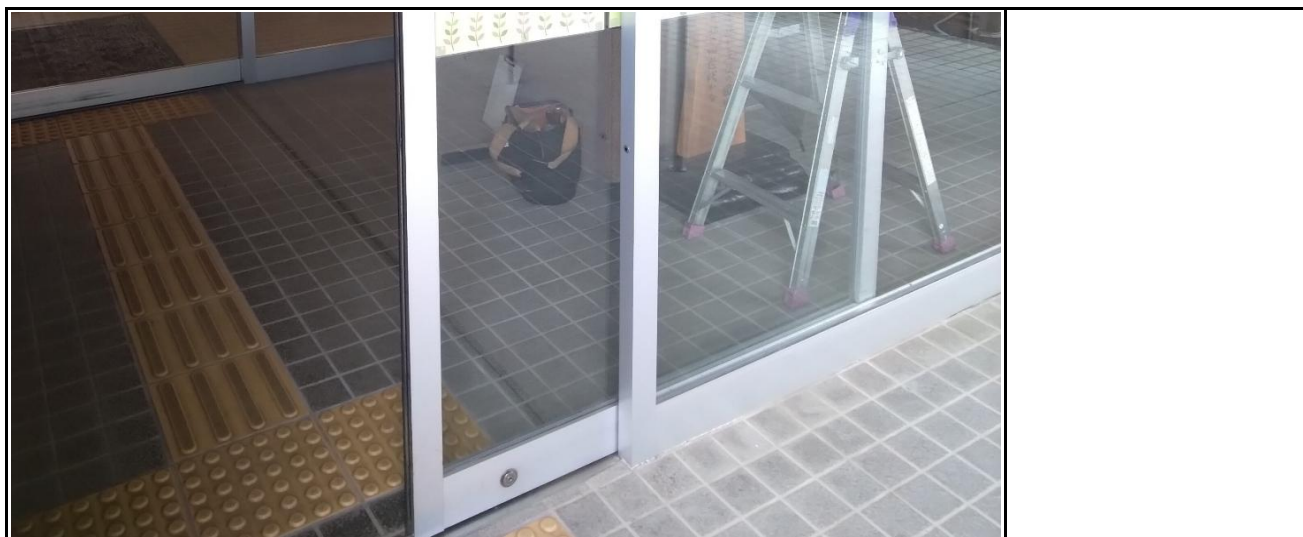


補助センサ/併用センサ



件名：特別養護老人ホーム美川苑(内部側)

内側起動センサ

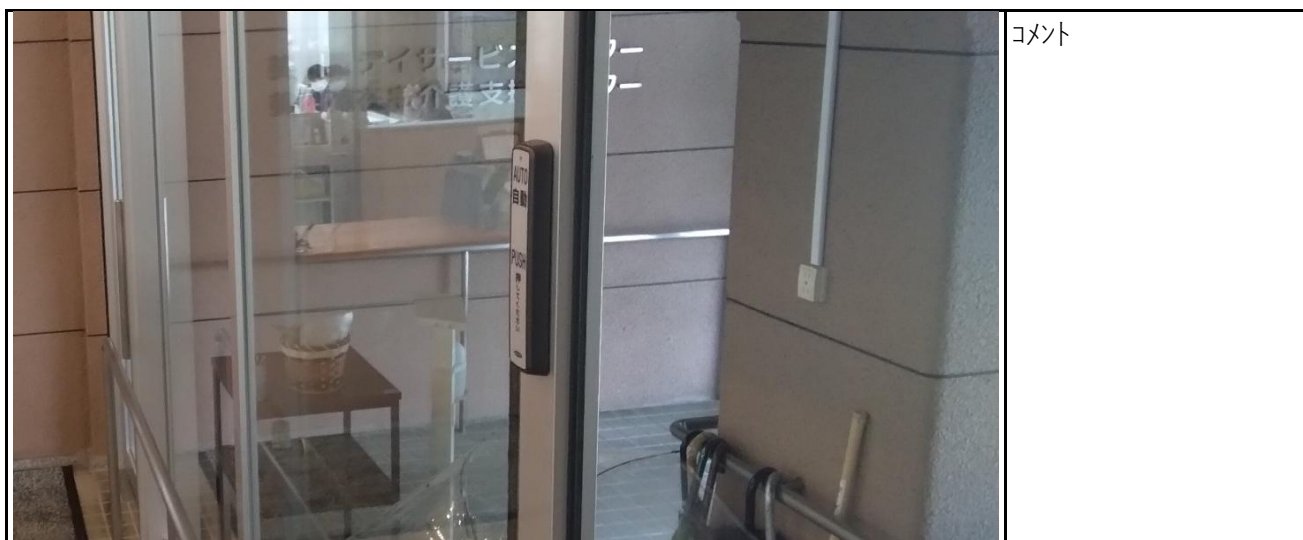

補助光線センサ



補助センサ/併用センサ

