




既存自動ドア装置の様子

- ・無目（自動ドア開閉装置）が天井裏納まりとなっています
- ・天井裏のスペースが無目の見付け寸法しかありません
- ・点検口が小さくて、自動ドア台板が取り出せない状況です
- ・外側起動センサはマットスイッチです
- ・内側起動センサは、光電センサです

※天井を壊して、自動ドア装置の交換を行います
※天井に、内外起動センサ（天井埋込センサ）を設置します
※既存の内外起動センサの使用は中止します

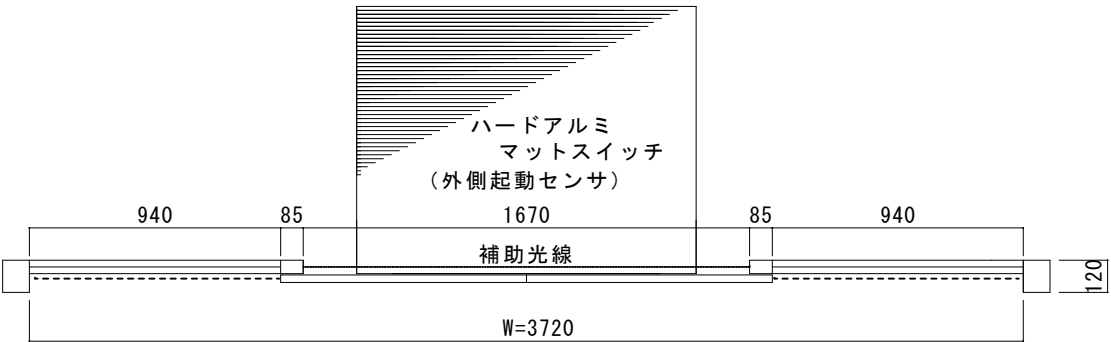

自動ドア開閉装置

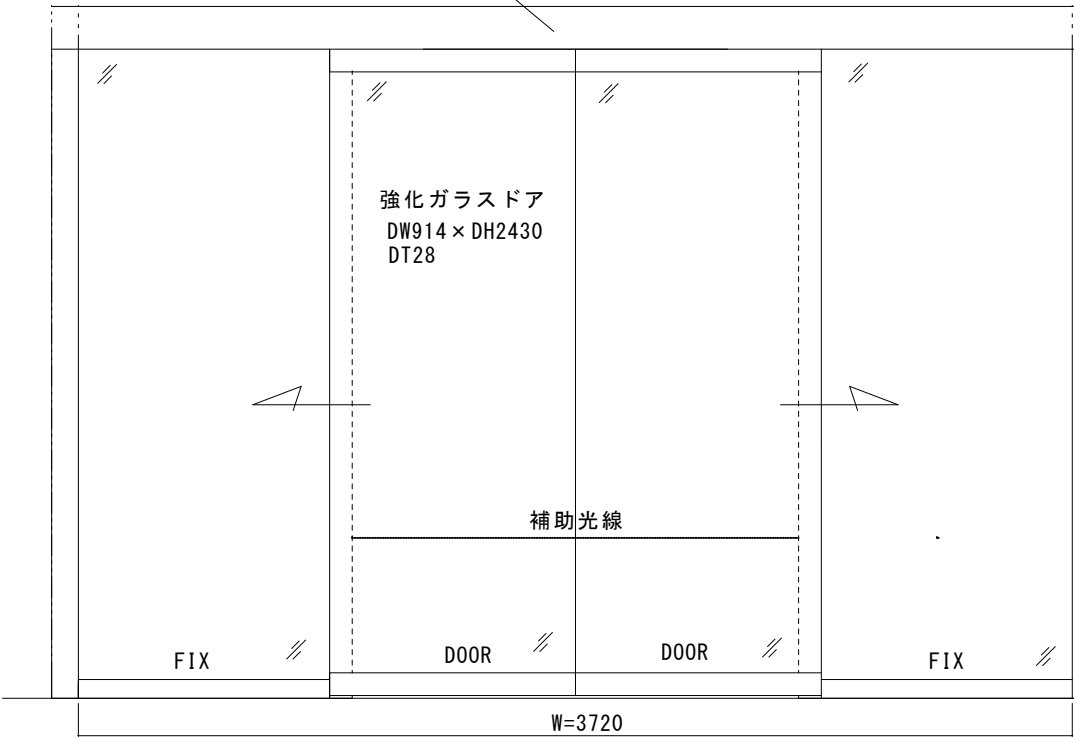

自動ドア開閉装置

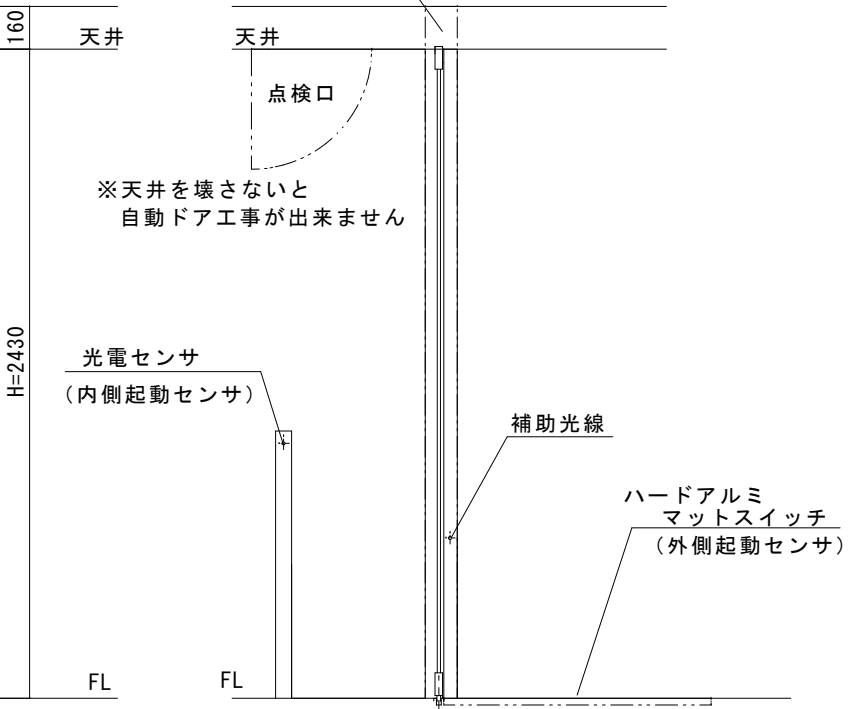


図 面 名 称			JADSA			理 事 理 事 設 計 製 図 照 査 縮 尺			設計監理			工事名					
既存自動ドア						野口野口			1/20			殿			さぬき市志度構造改善センター		
												施 工			自動ドア装置一式交換工事		
												殿			設計番号		
平面図・姿図・縦断面図						訂 正 事 項			NPO法人全国自動ドア産業振興会			殿			図 番 1		
No.			月 日														




交換予定自動ドア装置の様子

・天井工事（別途工事）

振興会工事区分（自動ドア工事）

- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分一式
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③内外天井埋込型センサ（新規起動センサ）
- ④新規補助光線センサ
- ⑤上記材料交換取付調整工事一式


※本図は現場調査報告に基づき作図しています
施工の際には確認が必要です

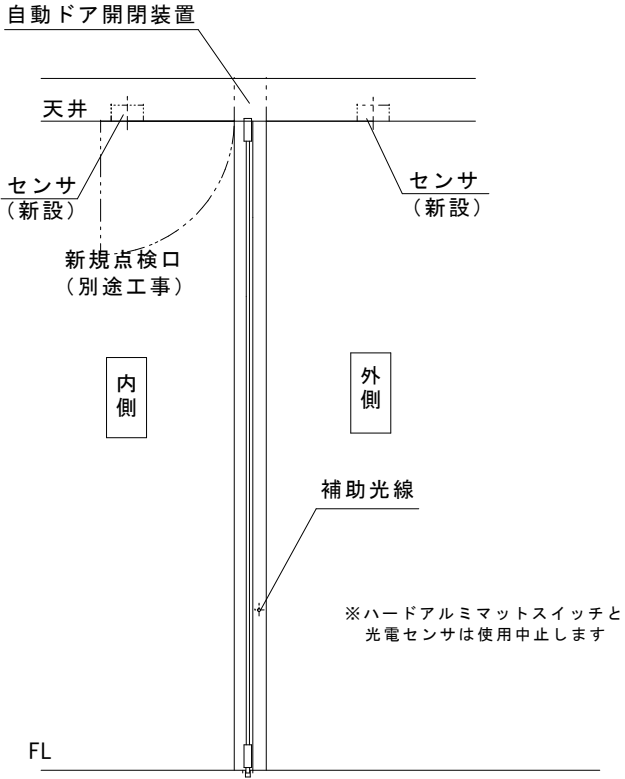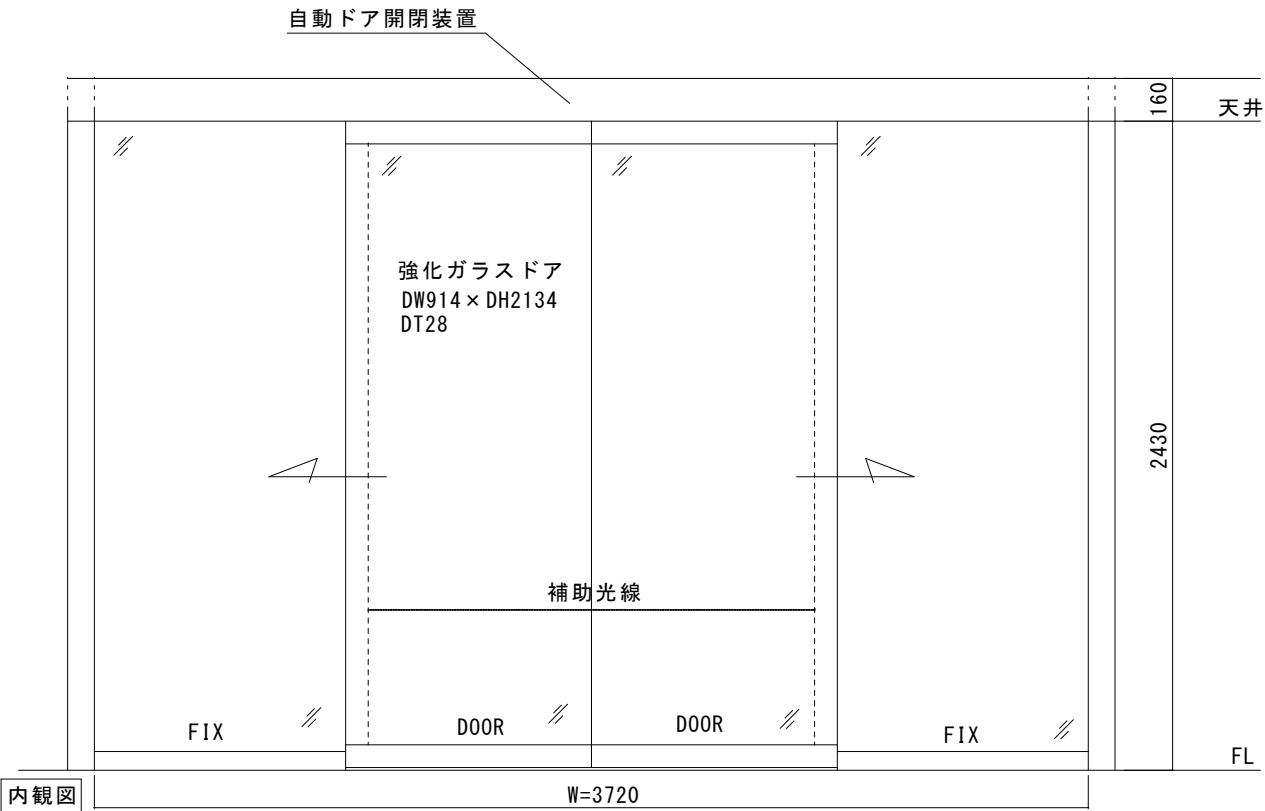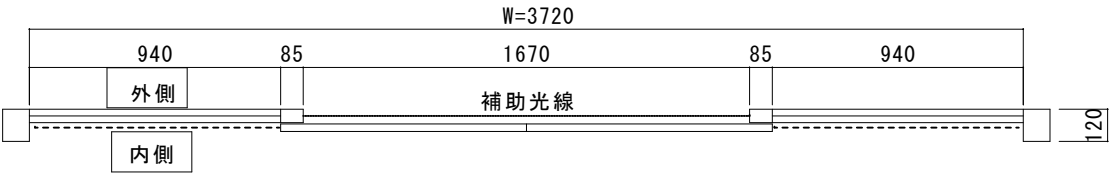


図面名称				JADSA				設計監理				工事名			
交換予定自動ドア				野口 野口				殿				さぬき市志度構造改善センター			
平面図・姿図・縦断面図				NPO法人全国自動ドア産業振興会				施工				自動ドア装置一式交換工事			
No. 月日				訂正事項				設計番号				図番			
								殿				2			

※本図は現場調査報告を基に作図しています
施工の際には確認が必要です

FB割付図

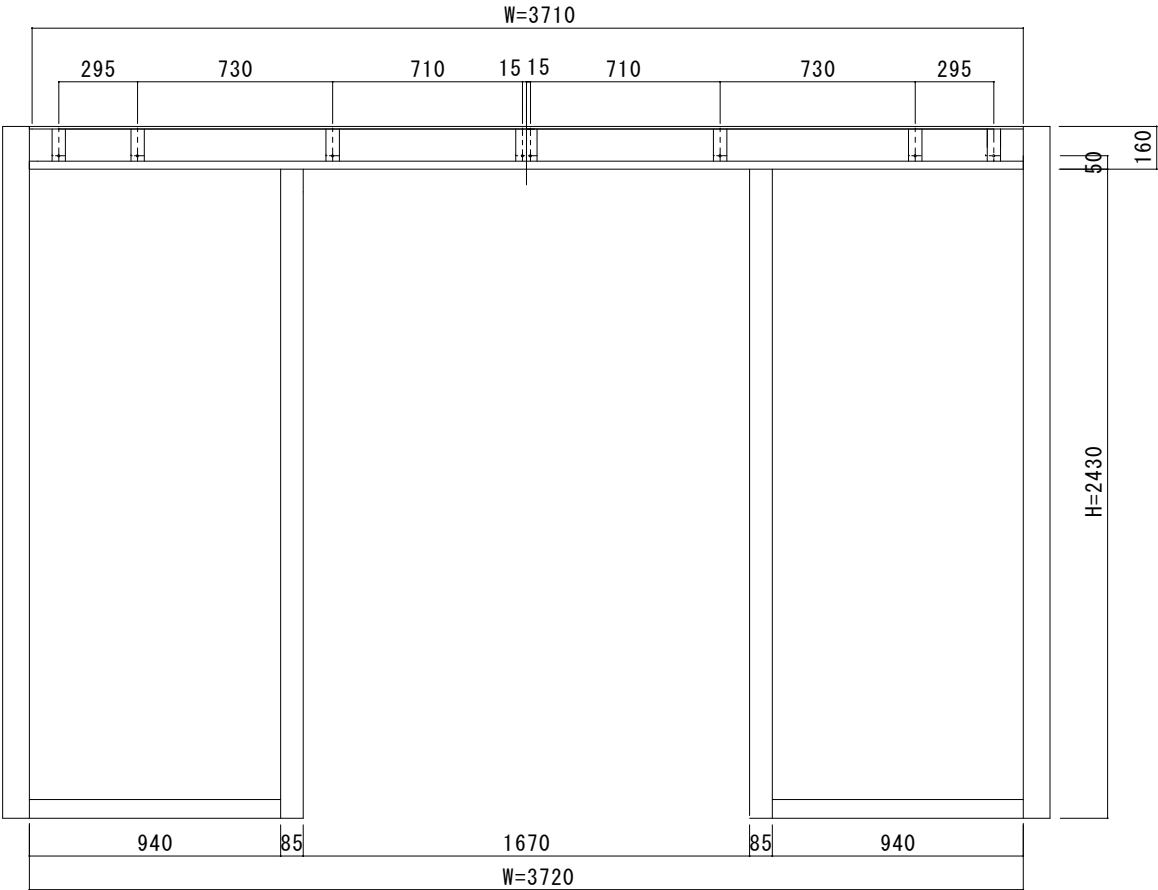

無目断面詳細図






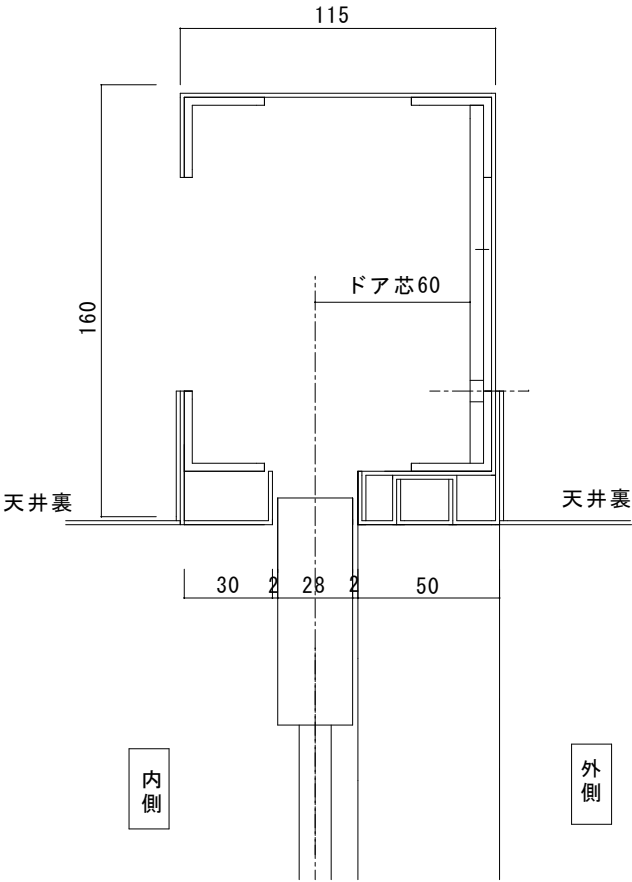


図面名称		△		JADSA		理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名	
FB割付図・無目断面詳細図		△						野口	野口		1/20	殿	さぬき市志度構造改善センター	
		△				NPO法人全国自動ドア産業振興会						施工	自動ドア装置一式交換工事	
		△				No.	月日	訂正事項				殿	設計番号	図番
														3

内観図

フロント材質: ☐ SUS ☒ ST ☐ AL ☐ W ☐ その他 ()
 エンジン納まり: ☒ 内蔵 ☐ 直付
 起動センサ: 外 (メイト) 内 (光) その他 ()
 補助センサ: 外 () 内 () 対向・反射 (1) 光線
 特殊仕様 (天井納付)

※JIS 安全距離 () JIS 保護方策 (要・不要)

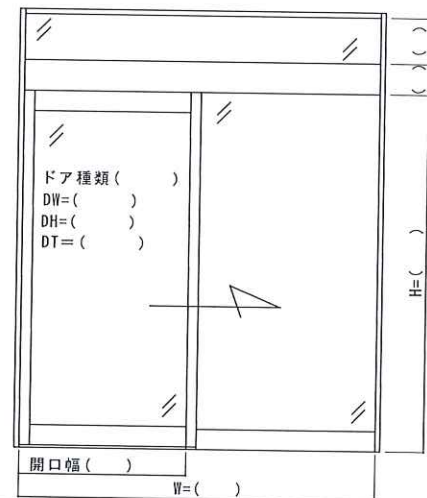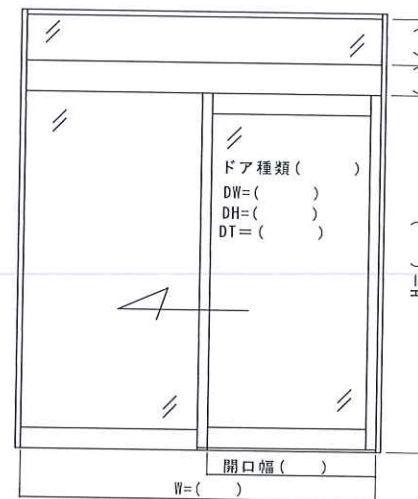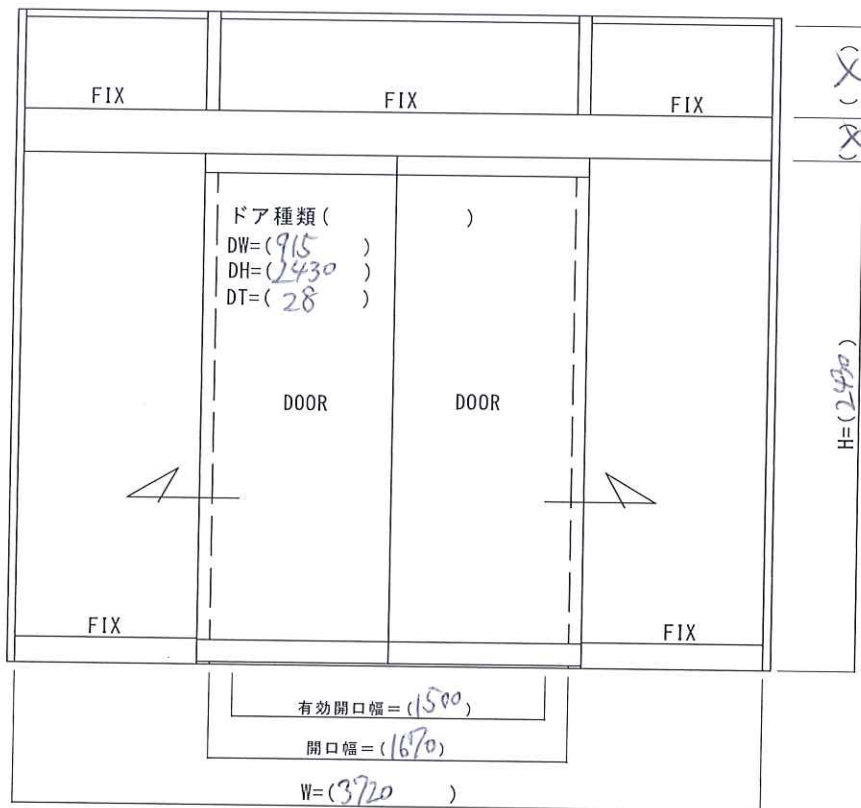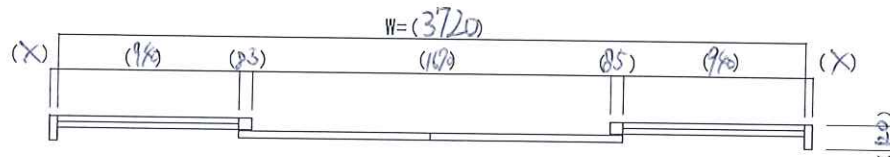

図面名称

現場調査表

△		
△		
△		
No.	月日	訂正事項

JADSA

部長	課長	設計	製図	検査	縮尺	設計監理
		野口			1/20	施工
NPO法人全国自動ドア産業振興会						

股

月 日

工事名

股

月 日


設計番号

図番

1

SUS・ST内蔵納まり調査資料

現場名	志度構造改善センター		
住 所	香川県さぬき市鴨庄4610-45		
設置場所	風除室外側		
担当者	下山		
既存エンジン	ドリ-ム	交換エンジン	CS-126-ATJ
外側既存センサ	マ-ト式	外側センサ	OA-720CAN □併用
内側既存センサ	光線式	内側センサ	OA-720CAN □併用
既存補助光線	対向式	補助光線	☒ 1光線 □2光線
ドア開閉方式	☒ スライド □円形 □2重スライド □フルオープン □3重スライド	点検口寸法	縦 400 mm 横 1320 mm
引き勝手(内観)	□右引き □左引き ☒ 両引き	ランマ	□有り ☒ 無し
サッシW/H寸法	W mm H mm	難易度	□0.5~2.0h □2.0~3.0h □3.0~4.0h (現場作業時間) □4.0~5.0h ☒ 5.0~6.0h □6.0~7.0h
サッシ材質	□アルミ □ステン ☒ スチール □木	特殊仕様	☒ 二つ割 ☒ 台板穴化工有り □カバーなし □重量用 □停電時解錠型 □停電時施錠型 □バッテリー開放 □バッテリー閉鎖
仕上り色	□ホワイト □H.L □鏡面 □シルバー ☒ ブロンズ □ブラック □ステンカラー □つや消し	必要人員	□1人 ☒ 2人 □3人 □4人以上
ドア種類	□アルミ框 ☒ 強化ガラス □ステン框 □スリム框 □両面フラッシュ □片面フラッシュ □中棧付き	電 源	□コンセント □壁スイッチ ☒ 直結
ドア寸法	DW 915 DH 2430 DT 28	現場状況	□有人現場 ☒ 無人現場
ドア吊元ピッチ	120 mm	障害物	□有り ☒ 無し
引き残し	85 mm	現場写真	□全体 □正面 □内観 □外センサ □内センサ □補助センサ □電源 □エンジン内部(納まり)
ドア芯	60 mm	火気	□電動グラインダー □溶接機
取付け法	□ビス ☒ ボルト □溶接 □ガラスポケット □コーナ-ピース	モール配線工事	□有り m ☒ 無し

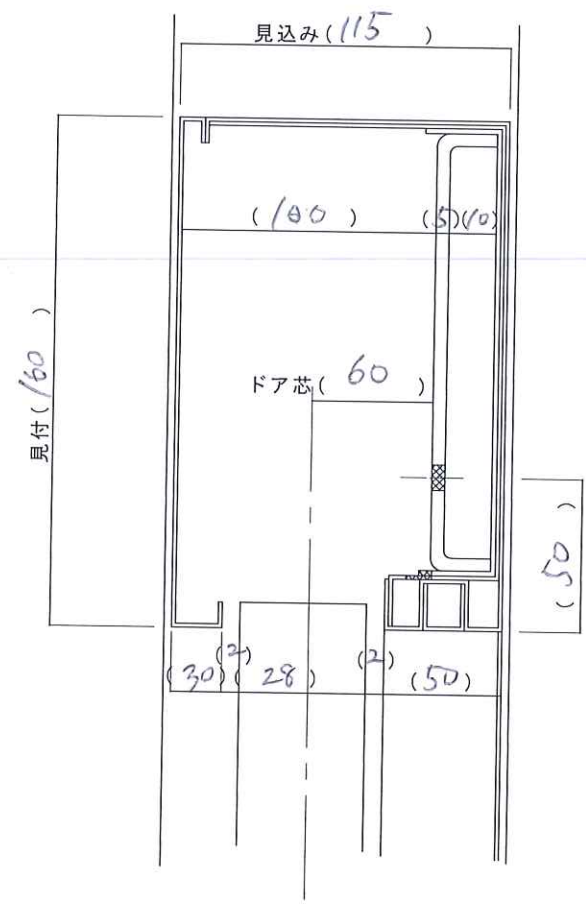

※既存サッシに反り・曲がり・損傷はありますか？ □有り ☒無し

※ガイドレールに狭窄部や浮き上がりはありませんか？ □有り ☒無し

※既存ドアに反り・曲がり・損傷はありますか？ □有り ☒無し

備考(駐車場情報・連絡事項など)

FB割り付け図 両引き

エンジン寸法L=(3500)


現場名(志度構造改善セラー)

JIS 安全距離(mm)

JIS 保護方策(要・不要)

※ 必要な保護方策()

W=(3720)

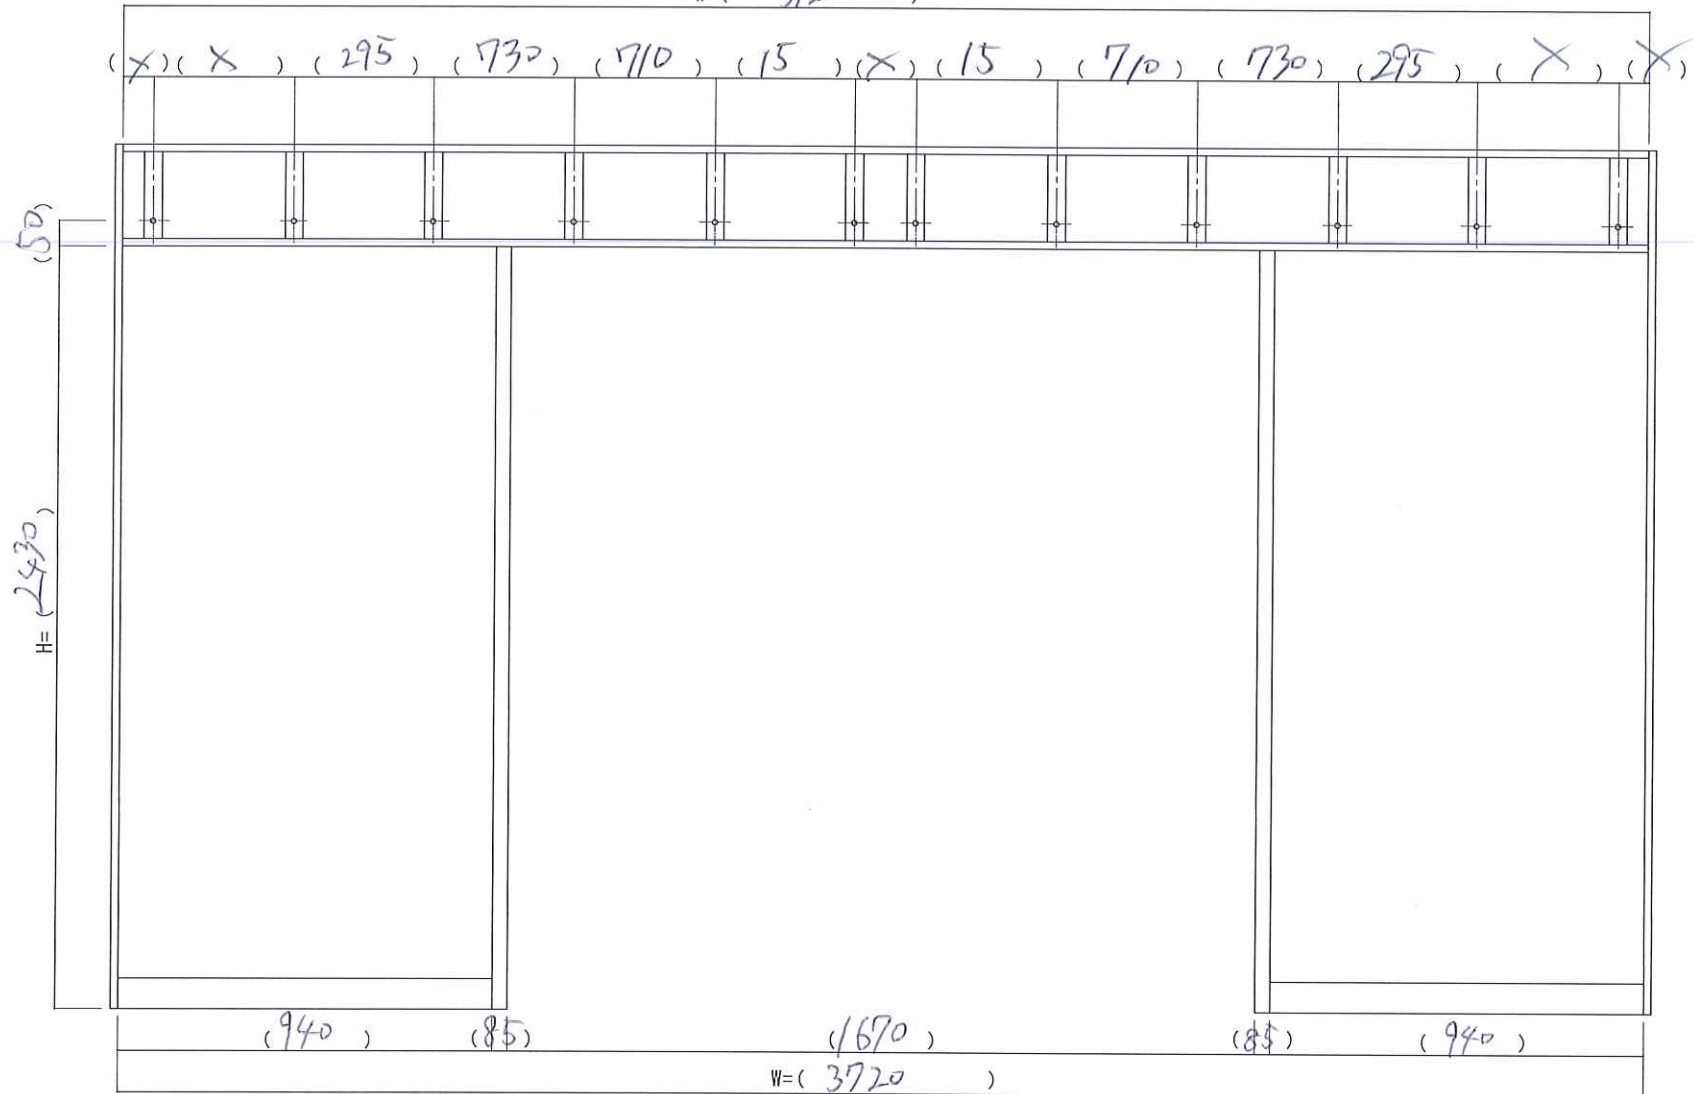

図面名称

FB割付図

No.

月日

訂正事項

JADSA

部長 課長 設計 製図 照査 検尺 設計監理
NPO法人全国自動ドア産業振興会

施工

股

月 日

工事名

設計番号

図番

股

月 日

件名：志度構造改善センター

建物外観



コメント

自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観



フロントというより
内観側からエンジン
をとった写真です。

件名：志度構造改善センター

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



コメント

自動ドア開閉装置（装置取付状態）




外側起動センサ



現在外側マットのよう
ですが、エンジン
交換の際は工務店
の方が天井に切り欠き
を作成していただ
けるとのことで天井セ
ンサになる予定で
す。

件名：志度構造改善センター
内側起動センサ

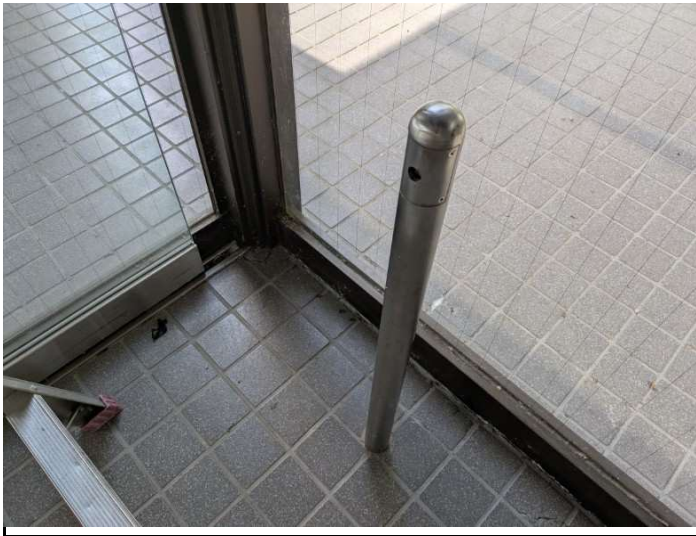	既存内側センサですがエンジン交換の際に外側同様天井に切り欠きを工務店の方が天井に切り欠きを作成していただけるとのことで天井センサになる予定です。
---	---

補助光線センサ

	
--	--

補助センサ/併用センサ

--	--

件名：志度構造改善センター
点検口

	コメント
--	------

その他（予備）

	内側の天井センサ取り付け想定位置の写真です。点検口は新しく広めに作っていただけるとのことです。
--	---

その他（予備）

	外側の天井センサ取り付け想定位置の写真です。
---	------------------------